

velleman®

DVM855


DIGITAL MULTIMETER - 4000 COUNTS
DIGITALE MULTIMETER - 4000 COUNTS
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE - 4000 POINTS
MULTÍMETRO DIGITAL - 4000 CUENTAS
DIGITAL-MULTIMETER - 4000 ZÄHLUNGEN
MULTIMETR CYFROWY - WARTOŚCI DO 4000
MULTÍMETRO DIGITAL - CONTAGEM ATÉ 4000



CAT. II 500 V / CAT. III 300 V

USER MANUAL	3
HANDLEIDING	16
MODE D'EMPLOI	29
MANUAL DEL USUARIO	43
BEDIENUNGSAANLEITUNG	56
INSTRUKCJA OBSŁUGI	70
MANUAL DO UTILIZADOR	84



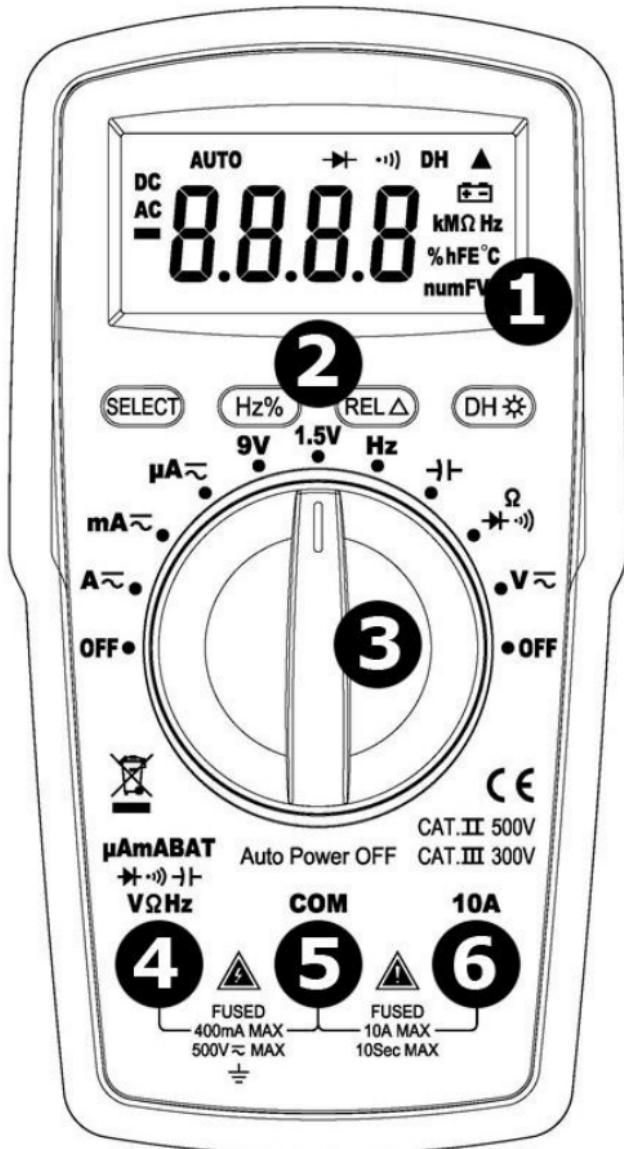

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

 This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Used Symbols

	AC (Alternating Current)
	DC (Direct Current)
	Both AC and DC
	Risk of Electric shock. A potentially hazardous voltage is possible.
	Caution: risk of danger, refer to the user manual for safety information. Warning: a hazardous condition or action that may result in injury or death Caution: condition or action that may result in damage to the meter or equipment under test
	Double insulation (class 2-protection)
	Earth
	Fuse
	Capacitor
	Diode
	Continuity

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.

	This symbol indicates: Read instructions Not reading the instructions and manual can lead to damage, injury or death.
	This symbol indicates: Danger A hazardous condition or action that may result in injury or death
	This symbol indicates: Risk of danger/damage Risk of a hazardous condition or action that may result in damage, injury or death
	This symbol indicates: Attention; important information Ignoring this information can lead to hazardous situations.
	WARNING: To avoid electrical shock always disconnect the test leads prior to opening the housing. To prevent fire hazards, only use fuses with the same ratings as specified in this manual. Remark: refer to the warning on the battery compartment
	Avoid cold, heat and large temperature fluctuations. When the unit is moved from a cold to a warm location, leave it switched off until it has reached room temperature. This to avoid condensation and measuring errors.
	Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating.
	Pollution degree 2-device. For indoor use only. Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids. Not for industrial use. Refer to §8 Pollution degree.
	Keep the device away from children and unauthorised users.
	Risk of electric shock during operation. Be very careful when measuring live circuits.
	There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.

	This is an installation category CAT III measuring instrument. Refer to §7 Overvoltage/installation category.
	Read this addendum and the manual thoroughly. Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
	All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
	Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorized way will void the warranty. Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

4. Maintenance

	There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.
--	---

Before performing any maintenance activities, disconnect the test leads from the jacks.

For instructions on replacing battery or fuse, refer to **§11 Battery and fuse replacement.**

Do not apply abrasives or solvents to the meter. Use a damp cloth and mild detergent for cleaning purposes.

5. During Use

	Risk of electric shock during operation. Be very careful when measuring live circuits.
--	---

- Never exceed the limit value for protection. This limit value is listed separately in the specifications for each range of measurement.
- Do not touch unused terminals when the meter is linked to a circuit which is being tested.
- Never use the meter with CAT II installations when measuring voltages that might exceed the safety margin of 500 V above earth ground. Never use the meter with CAT III installations when measuring voltages that might exceed the safety margin of 300 V above earth ground.
- Set the range selector at its highest position if the intensity of the charge to be measured is unknown beforehand.
- Disconnect the test leads from the tested circuit before rotating the range selector in order to change functions.
- When carrying out measurements on a TV set or switching power circuits, always remember that the meter may be damaged by any high amplitude voltage pulses at test points.

- Always be careful when working with voltages above 60 VDC or 30 VAC rms. Keep your fingers behind the probe barriers at all times during measurement.
- Never perform resistance, diode or continuity measurements on live circuits. Make sure all capacitors in the circuit are depleted.

6. General Description

Refer to the illustration on page 2 of this manual:

1. Display
3 ¾ digits, 7 segments, LCD: 47 x 21 mm
2. Function buttons
3. Selection button
4. "VΩHz" jack
Insert the red (positive) test lead in this connector to measure voltage, resistance and current (except 10 A).
5. "COM" jack
Insert the black (negative) test lead.
6. "10A" jack
Insert the red test lead in this connector in order to measure a max. current of 10 A.

7. Overvoltage/Installation Category

DMMs are categorized depending on the risk and severity of transient overvoltage that might occur at the point of test. Transients are short-lived bursts of energy induced in a system, e.g. caused by lightning strike on a power line.

The existing categories according EN 61010-1 are:

CAT I	A CAT I-rated meter is suitable for measurements on protected electronic circuits that are not directly connected to mains power, e.g. electronics circuits, control signals...
CAT II	A CAT II-rated meter is suitable for measurements in CAT I-environments and mono-phase appliances that are connected to the mains by means of a plug and circuits in a normal domestic environment, provided that the circuit is at least 10 m apart from a CAT III- or 20 m apart from a CAT IV-environment. E.g. household appliances, portable tools...
CAT III	A CAT III-rated meter is suitable for measurements in CAT I- and CAT II-environments, as well as for measurements on (fixed) mono- or poly-phased appliances which are at least 10 m apart from of a CAT IV-environment, and for measurements in or on distribution level equipment (fuse boxes, lighting circuits, electric ovens).

CAT
IV

A CAT IV-rated meter is suitable for measuring in CAT I-, CAT II- and CAT III-environments as well as on the primary supply level. Note that for all measurements on equipment for which the supply cables run outdoors (either overhead or underground) a CAT IV meter **must** be used.

Warning:

This device was designed in accordance with EN 61010-1 installation category CAT II 500 V and CAT III 300 V. This implies that certain restrictions in use apply that are related to voltages and voltage peaks which can occur within the environment of use. Refer to the table above.



This device is only suitable for measurements **up to 500 V in CAT II** and **up to 300 V in CAT III**

8. Pollution Degree

IEC 61010-1 specifies different types of pollution environments, for which different protective measures are necessary to ensure safety. Harsher environments require more protection, and the protection against the pollution which is to be found in a certain environment depends mainly on the insulation and the enclosure properties. The pollution degree rating of the DVM indicates in which environment the device may be used.

Pollution degree 1	No pollution or only dry, nonconductive pollution occurs. The pollution has no influence. (only to be found in hermetically sealed enclosures)
Pollution degree 2	Only nonconductive pollution occurs. Occasionally, temporary conductivity caused by condensation is to be expected.(home and office environments fall under this category)
Pollution degree 3	Conductive pollution occurs, or dry nonconductive pollution occurs that becomes conductive due to condensation that is to be expected. (industrial environments and environments exposed to outside air - but not in contact with precipitation)
Pollution degree 4	The pollution generates persistent conductivity caused by conductive dust or by rain or snow. (exposed outdoor environments and environments where high humidity levels or high concentrations of fine particles occur)

Warning: This device was designed in accordance with EN 61010-1 **pollution degree 2**. This implies that certain restrictions in use apply that are related to pollution which can occur within the environment of use. Refer to the table above.



This device is only suitable for measurements in Pollution degree class 2 environments.

9. Specifications

This device is not calibrated when purchased!

Regulations concerning environment of use:

Use this meter only for measurements in CAT I, CAT II and CAT III environments (see §7).

Use this meter only in a pollution degree 2 environment (see §8).

Ideal working conditions include:

temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

relative humidity: max. 80 %

altitude: max. 2000 m (6560 ft)

voltage	500 V
fuse protection	
F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm	
F10 A/500 V, 5 x 20 mm	
power supply	2 x AAA (LR03, incl.)
display	LCD, 4000 counts
display dimensions	47 x 21 mm
over-range	yes
continuity buzzer	yes
diode test	yes
low-battery indication	yes
ranging mode	auto + manual
data hold	yes
backlight	yes
auto power-off	yes
dimensions	138 x 74 x 30 mm
weight (with battery)	120 g
storage environment	
temperature	-20 °C to 60 °C
humidity	< 90 % RH
test lead probe	CAT III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 DC VOLTAGE



Do not measure circuits that may contain voltages
 > 500 VDC or > 500 VAC

range	resolution	accuracy
400 mV	0.1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0.5 % rdg + 2 digits)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8 % rdg + 2 digits)

Overload protection: 500 V DC or AC rms

Impedance: 10 MΩ, > 100 MΩ for 400 mV range

9.2 AC VOLTAGE

	Do not measure circuits that may contain voltages > 500 VDC or > 500 VAC	
range	resolution	accuracy
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0.8 % rdg + 3 digits)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (1.2 % rdg + 3 digits)

Average sensing, calibrated to rms of sine wave

Frequency range: 40-500 Hz

Overload protection: 500 V DC or AC rms

Impedance: 10 MΩ

9.3 DC CURRENT

	Do not measure circuits that may contain voltages > 500 VDC or > 500 VAC	
range	resolution	accuracy
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1.2 % rdg + 2 digits)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2.0 % rdg + 3 digits)

Overload protection: F0.5 A/500 V fuse, F10 A/500 V fuse

10 A up to 10 seconds

9.4 AC CURRENT

	Do not measure circuits that may contain voltages > 500 VDC or > 500 VAC	
range	resolution	accuracy
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1.5 % rdg + 3 digits)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2.5 % rdg + 5 digits)

Average sensing, calibrated to rms of sine wave

Frequency range: 40–500 Hz

Overload protection: F0.5 A/500 V fuse, F10 A/500 V fuse

10 A up to 10 seconds

9.5 RESISTANCE

	Do not conduct resistance measurements on live circuits	
range	resolution	accuracy
400 Ω	0.1 Ω	± (1.0 % rdg + 3 digits)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	10 Ω	± (1.0 % rdg + 2 digits)
4 MΩ	1 kΩ	
40 MΩ	10 kΩ	± (1.5 % rdg + 3 digits)

Overload protection: 500 V DC or AC rms

9.6 CAPACITANCE

	Do not conduct capacitance measurements on live circuits	
range	resolution	accuracy
51.2 nF	10 pF	± (3.0 % rdg + 10 digits)
512 nF	100 pF	
5.12 µF	1 nF	± (2.5 % rdg + 5 digits)
51.2 µF	10 nF	
100 µF	100 nF	± (5.0 % rdg + 10 digits)

Overload protection: 500 V DC or AC rms

9.7 DIODE AND CONTINUITY

	Do not conduct diode or continuity measurements on live circuits	
range	description	test condition
	display reads the approximate forward voltage of the diode	forward DC current ± 1 mA reversed DC voltage ± 1.5 V

built-in buzzer sounds
if resistance < 120 Ω

open-circuit voltage ± 0.5 V

Overload protection: 500 V DC or AC rms

9.8 FREQUENCY

	Do not conduct frequency measurements on live circuits	
range	resolution	accuracy
5.12 Hz	0.001 Hz	
51.2 Hz	0.01 Hz	
512 Hz	0.1 Hz	
5.12 kHz	1 Hz	
51.2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100 Hz	
5.12 MHz	1 kHz	
		± (0.1 % rdg + 5 digits)

Sensitivity: sine wave 0.6 V rms (10 MHz: 1.5 V rms)

Overload protection: 500 V DC or AC rms

9.9 DUTY CYCLE

0.1 %-99.9 %: ± (2.0 % rdg + 2 digits)

Frequency < 10 kHz

Sensitivity: sine wave 0.6 V rms

Overload protection: 500 V DC or AC rms

9.10 BATTERY TEST

range	load current	resolution	accuracy
1.5 V	50 mA	10 mV	
9 V	5 mA	10 mV	± (5.0 % rdg + 5 digits)

Overload protection: F0.5 A/500 V fuse

10. Operation

10.1 VOLTAGE MEASUREMENT

	Do not measure circuits that may contain voltages > 500 VDC or > 500 VAC
	Use extreme caution when measuring voltages higher than 60 VDC or 30 VAC rms. Always place your fingers behind the protective edges of the test probes while measuring!

1. Set the rotary switch in the desired "V~" position.
2. Press "SELECT" to choose the AC or DC measurement mode.
3. Connect the red test lead to the "VΩHz" jack and the black lead to the "COM" jack.
4. Connect the test leads to the source being measured.
5. Read the voltage value and the polarity of the red test lead on the LCD display.

Notes

- In the AC range, press "Hz%" to measure the frequency or duty cycle.

10.2 CURRENT MEASUREMENT

	Do not measure circuits that may contain voltages > 500 VDC or > 500 VAC
	Use extreme caution when measuring voltages higher than 60 VDC or 30 VAC rms. Always place your fingers behind the protective edges of the test probes while measuring!

1. Set the rotary switch in the desired "A~", "mA~" or "μA~" position.
2. Press "SELECT" to choose the AC or DC measurement mode.
3. Connect the red test lead to the "VΩHz" jack and the black test lead to the "COM" jack (switch the red lead to the "10A" jack for measurements between 400 mA and 10 A).
4. Open the circuit in which the current is to be measured and connect the test leads to the circuit **IN SERIES**.
5. Read the current value and the polarity of the red lead connection on the LCD display.

Notes

- In the AC range, press "Hz%" to measure the frequency or duty cycle.

10.3 RESISTANCE MEASUREMENT



Do not conduct resistance measurements on live circuits. Make sure all capacitors in the circuit are depleted.

1. Set the rotary switch in the desired “ $\Omega \rightarrow \bullet$ ” position.
2. Connect the red test lead to the “VΩHz” jack and the black test lead to the “COM” jack.
3. Connect the test leads to the resistor to be measured and read the LCD display.

10.4 CAPACITANCE MEASUREMENT



Do not conduct capacitance measurements on live circuits. Make sure all capacitors in the circuit are depleted.

1. Set the rotary switch in the desired “ C ” position.
2. Connect the red test lead to the “VΩHz” jack and the black test lead to the “COM” jack.
3. Connect the test leads to the source being measured and read the LCD display.

Notes

- When testing a 100 μF capacitor, note that there will be a time lag of ± 15 seconds.

10.5 DIODE AND CONTINUITY TEST



Do not conduct diode or continuity measurements on live circuits. Make sure all capacitors in the circuit are depleted.

1. Set the rotary switch in the “ $\Omega \rightarrow \bullet$ ” position.
2. Press “SELECT” to choose the diode or continuity measurement mode.
3. Connect the red test lead to “VΩHz” jack and the black one to the “COM” jack.
4. For measuring the diode, connect the red test lead to the anode of the diode to be tested and the black test lead to the cathode of the diode. The approx. forward voltage drop of the diode will be displayed.
For measuring continuity, connect the test leads to two points of the circuit to be tested. If continuity exists, the built-in buzzer will sound.

10.6 FREQUENCY AND DUTY CYCLE MEASUREMENT



Do not conduct frequency or duty cycle measurements on live circuits.

1. Set the rotary switch in the "Hz%" position.
2. Press "SELECT" to choose the frequency or duty cycle measurement mode.
3. Connect the red test lead to "VΩHz" jack and the black one to the "COM" jack.
4. Connect the test leads to the source being measured and read the LCD display.

10.7 BATTERY TEST

1. Set the rotary switch in the 1.5V or 9V position.
2. Connect the test leads to the battery to be tested and read the LCD display.

10.8 DATA HOLD

Press "DH*" to lock the displayed value. Press again to exit.

10.9 BACKLIGHT

Hold "DH*" pressed for 2 seconds to switch the backlight on or off. The backlight will also switch off automatically.

10.10 RELATIVE MEASUREMENT

Press "RELΔ" to measure the relative value or to exit the function.

11. Battery and Fuse Replacement



WARNING: To avoid electrical shock **always** disconnect the test leads prior to opening the housing. To prevent fire hazards, only use fuses with the same ratings as specified in this manual.

Remark: refer to the warning on the battery compartment



There are no user-serviceable parts inside the device.
Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.



Disconnect the test leads from the test points and remove the test leads from the measuring terminals before replacing the batteries or fuses.

- When "■" is displayed, the battery should be replaced.
- Fuses rarely need replacement and blown fuses almost always result from human error.

To replace the battery:

- Switch off the meter.
- Remove the screw at the back of the case and gently open the housing.
- Remove the old battery and insert a new one.
- Close the housing and fasten the screw.

Battery: 2x AAA LR03, make sure to respect the polarity

Fuses: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Make sure the meter is closed tight and put the protective edge back in place before using the meter.

12. Troubleshooting

If the device acts abnormal while measuring, this means that the internal fuse is defective.

Keep in mind that a low battery level could lead to incorrect measurements. Replace the battery on a regular basis.

(tip: the reduced luminosity of the backlight/LCD display indicates a low battery level)

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

HANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezeten van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Gebruikte symbolen

	AC (wisselstroom)
	DC (gelijkstroom)
	Zowel wissel- als gelijkstroom
	Elektrocutiegevaar. Er kan een potentieel gevaarlijke spanning aanwezig zijn.
	Opgelet: Risico op gevaar, lees de gebruikershandleiding. Waarschuwing: gevarenlijke toestand of actie die kan leiden tot letsel of de dood Opgelet: Een onvoorzichtig gebruik kan de multimeter of het toestel dat u wilt testen beschadigen.
	Dubbele isolatie (klasse II-bescherming)
	Aarding
	zekering
	Capaciteit (condensator)
	Diode



3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.

	Dit symbool betekent Instructies lezen Het niet lezen van deze instructies en de handleiding kan leiden tot beschadiging, letsel of de dood.
	Dit symbool betekent Gevaar Gevaarlijke toestand of actie die kan leiden tot letsel of de dood
	Dit symbool betekent Risico op gevaar/schade Risico op het ontstaan van een gevaarlijke toestand of actie die kan leiden tot schade, letsel of de dood
	Dit symbool betekent Opgelet; belangrijke informatie Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot een gevaarlijke toestand.
	WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel altijd de meetsnoeren alvorens de behuizing te openen. Om brand te voorkomen gebruik enkel zekeringen met dezelfde specificaties zoals aangegeven in de handleiding. Opmerking: zie waarschuwing op de achterkant van het toestel
	Vermijd koude, hitte en grote temperatuurschommelingen. Als het toestel van een koude naar een warme omgeving verplaatst wordt, laat het toestel dan eerst voldoende op temperatuur komen. Dit om meetfouten en condensvorming te vermijden.
	Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
	Vervuilingsgraad 2-toestel. Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis! Bescherm het toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Niet geschikt voor industrieel gebruik. Zie §8 Vervuilingsgraad.
	Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
	Elektrocutiegevaar tijdens het gebruik van deze multimeter. Wees voorzichtig tijdens het meten van een circuit

	onder spanning.
	Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
	Dit toestel valt onder installatiecategorie CAT III. Zie §7 Overspanning-/installatiecategorie.
	Lees het addendum en deze handleiding zorgvuldig door. Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
	Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
	Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie. De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.

4. Onderhoud

	Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
--	---

Ontkoppel de meetsnoeren van de aansluitingen voor het onderhoud of de reiniging.

Voor informatie over het vervangen van de batterijen en de zekering, zie **§11 Batterijen en zekeringen vervangen**.

Gebruik nooit agressieve schuur- of oplosmiddelen. Reinig de meter enkel met een vochtige doek en een zachte detergent.

5. Tijdens het gebruik

	Elektrocutiegevaar tijdens het gebruik van deze multimeter. Wees voorzichtig tijdens het meten van een circuit onder spanning.
--	--

- Overschrijd nooit de grenswaarden. Deze waarde wordt afzonderlijk in de technische gegevens van elk meetbereik vermeld.
- Raak geen ongebruikte aansluitingen aan wanneer de meter gekoppeld is aan een meetcircuit.
- Gebruik de meter nooit voor CAT II-installaties bij spanningsmetingen die de veiligheidsmarge van 500 V boven het massapotentiaal (kunnen) overschrijden.
Gebruik de meter nooit voor CAT III-installaties bij spanningsmetingen

die de veiligheidsmarge van 300 V boven het massapotentiaal (kunnen) overschrijden.

- Plaats de bereikschaakelaar in de hoogste stand indien u de intensiteit van de belasting niet op voorhand kent.
- Ontkoppel de meetsnoeren van het meetcircuit alvorens u aan de draaischaakelaar draait.
- Wanneer u metingen uitvoert op een tv of een schakelende voeding, mag u niet vergeten dat een sterke stroomstoot ter hoogte van de geteste punten de meter kan beschadigen.
- Wees uiterst voorzichtig bij metingen > 60 VDC of > 30 VAC rms. Houd tijdens metingen uw vingers achter de beschermingsrand van de meetpennen.
- Voer nooit weerstands-, diode- of continuïteitsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is. Zorg ervoor dat alle condensatoren in het circuit volledig ontladen zijn.

6. Algemene omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina **2** van deze handleiding:

- 1. Display**
3 ½-digits, 7 segmenten, LCD: 47 x 21 mm
- 2. Functieknoppen**
- 3. Keuzeschakelaar**
- 4. "VΩHz"-bus**
Sluit het rode (+) meetsnoer aan op deze bus om spanning, weerstand en stroom (uitgez. 10 A) te meten.
- 5. "COM"-bus**
Sluit het zwarte (-) meetsnoer aan.
- 6. "10A"-bus**
Sluit het rode (+) meetsnoer aan op deze bus om een max. stroom van 10 A te meten.

7. Overspannings-/installatiecategorie

DMM's worden opgedeeld volgens het risico op en de ernst van spanningspieken die kunnen optreden op het meetpunt. Spanningspieken zijn kortstondige uitbarstingen van energie die geïnduceerd worden in een systeem door bv. blikseminslag op een hoogspanningslijn.

De bestaande categorieën volgens EN 61010-1 zijn:

CAT I	Een CAT I-meter is geschikt voor metingen op beschermd elektronische circuits die niet rechtstreeks verbonden zijn met het lichtnet, bv. elektronische schakelingen, stuursignalen...
-------	---

CAT II	Een CAT II-meter is geschikt voor metingen in CAT I-omgevingen en op enkelfasige apparaten die aan het lichtnet gekoppeld zijn door middel van een stekker en circuits in een normale huiselijke omgeving, op voorwaarde dat het circuit minstens 10 m verwijderd is van een CAT III-omgeving, en minstens 20 m van een CAT IV-omgeving. Bv. huishoudapparaten, draagbaar gereedschap...
CAT III	Een CAT III-meter is geschikt voor metingen in CAT I- en CAT II-omgevingen, alsook voor metingen aan enkel- en meerfasige (vaste) toestellen op meer dan 10 m van een CAT IV-omgeving, en metingen in of aan distributiekasten (zekeringkasten, verlichtingscircuits, elektrisch fornuis).
CAT IV	Een CAT IV-meter is geschikt voor metingen in CAT I-, CAT II- en CAT III-omgevingen alsook metingen op het primaire toevoerniveau. Merk op dat voor metingen op toestellen waarvan de toevoerkabels buitenhuis lopen (zowel boven- als ondergronds) een CAT IV-meter gebruikt moet worden.

Waarschuwing:

Dit toestel is conform de EN 61010-1 installatiecategorie CAT II 500 V en CAT III 300 V ontworpen. Dit houdt bepaalde gebruiksbeperkingen in die te maken hebben met spanningen en spanningspieken die kunnen voorkomen in de gebruiksomgeving. Zie tabel hierboven.



Dit toestel is enkel geschikt voor metingen **tot 500 V in CAT II** en **tot 300 V in CAT III**

8. Vervuylingsgraad

IEC 61010-1 specificert de algemene veiligheidsvoorschriften voor de verschillende omgevingstypes. Omgevingen met een hogere vervuylingsgraad hebben een betere bescherming nodig tegen mogelijke invloeden van de verschillende types vervuiling die in deze omgeving kunnen voorkomen. Deze bescherming hangt hoofdzakelijk af van de isolatie en de eigenschappen van de behuizing. De opgegeven waarde van vervuylingsgraad geeft aan in welke omgeving dit apparaat veilig gebruikt kan worden.

Vervuylingsgraad 1	Omgeving zonder, of met enkel droge, niet-geleidende vervuiling. De vervuiling heeft geen invloed. (komt enkel voor in hermetisch afgesloten ruimtes voor)
Vervuylingsgraad 2	Omgeving met enkel niet-geleidende vervuiling. Uitzonderlijk kan tijdelijke geleiding door condensatie voorkomen (bv. huishoudelijke- en kantooromgeving)

Vervuilingsgraad 3	Omgeving waar geleidende vervuiling voorkomt, of droge niet geleidende vervuiling die geleidend kan worden door condensatie. (industriële omgevingen en omgevingen die blootgesteld worden aan buitenlucht zonder rechtstreeks contact met neerslag)
Vervuilingsgraad 4	Omgeving waar frequent geleidende vervuiling voorkomt, bv. veroorzaakt door geleidend stof, regen of sneeuw. (in openlucht en omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad of hoge concentraties fijn stof)

Waarschuwing: Dit toestel is ontworpen conform EN 61010-1
vervuilingsgraad 2. Dit houdt bepaalde gebruiksbeperkingen in die te maken hebben met de pollutie die kan voorkomen in de gebruiksomgeving. Zie tabel hierboven.



Dit toestel is enkel geschikt voor gebruik in omgevingen geclasseerd als vervuilingsgraad 2.

9. Specificaties

Dit toestel is niet gekalibreerd bij aankoop!

Normen:

Gebruik dit toestel enkel voor metingen aan installatiecategorie CATI, CAT II en CAT III circuits (zie §7).

Gebruik dit toestel alleen in een omgeving met vervuilingsgraad 2 (zie §8).

Ideale omgevingstemperatuur:

temperatuur: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

relatieve vochtigheid: max. 80 %

hoogte: max. 2000 m (6560 ft)

spanning	500 V
beveiliging door zekering	
F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm	
F10 A/500 V, 5 x 20 mm	
voeding	2 x AAA (LR03, meegelev.)
display	LCD, 4000 counts
display-afmetingen	47 x 21 mm
buiten meetbereik	ja
continuïteitszoemer	ja
diodetest	ja
batterij-laag-indicatie	ja
bereikmodus	automatisch + manueel

dataholdfunctie	ja
achtergrondverlichting.....	ja
automatische uitschakeling	ja
afmetingen	138 x 74 x 30 mm
gewicht (met batterij)	120 g
opslagtemperatuur	
temperatuur	-20 °C tot 60 °C
vochtigheid.....	< 90 % RH
meetsonde	CAT III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 GELIJKSPANNING

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
400 mV	0.1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0.5 % v.d. uitlezing + 2 digits)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8 % v.d. uitlezing + 2 digits)

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

Impedantie: 10 MΩ, > 100 MΩ voor 400 mV-bereik

9.2 WISSELSPANNING

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	± (0.8 % v.d. uitlezing + 3 digits)
500 V	1 V	± (1.2 % v.d. uitlezing + 3 digits)

Respons gemiddeld, gekalibreerd in rms van een sinusgolf

Frequentiebereik: 40-500 Hz

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

Impedantie: 10 MΩ

9.3 GELIJKSTROOM

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1.2 % v.d. uitlezing + 2 digits)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2.0 % v.d. uitlezing + 3 digits)

Beveiliging tegen overbelasting: zekering F0.5 A/500 V, zekering F10 A/500 V
10 A tot max. 10 seconden

9.4 WISSELSTROOM

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1.5 % v.d. uitlezing + 3 digits)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10mA	± (2.5 % v.d. uitlezing + 5 digits)

Respons gemiddeld, gekalibreerd in rms van een sinusgolf

Frequentiebereik: 40-500 Hz

Beveiliging tegen overbelasting: zekering F0.5 A/500 V, zekering F10 A/500 V
10 A tot max. 10 seconden

9.5 WEERSTAND

	Voer geen weerstandsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
400 Ω	0.1 Ω	$\pm (1.0\% \text{ v.d. uitlezing} + 3 \text{ digits})$
4 k Ω	1 Ω	
40 k Ω	10 Ω	
400 k Ω	10 Ω	$\pm (1.0\% \text{ v.d. uitlezing} + 2 \text{ digits})$
4 M Ω	1 k Ω	
40 M Ω	10 k Ω	$\pm (1.5\% \text{ v.d. uitlezing} + 3 \text{ digits})$

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

9.6 CAPACITEIT

	Voer geen capaciteitsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
51.2 nF	10 pF	$\pm (3.0\% \text{ v.d. uitlezing} + 10 \text{ digits})$
512 nF	100 pF	
5.12 μ F	1 nF	$\pm (2.5\% \text{ v.d. uitlezing} + 5 \text{ digits})$
51.2 μ F	10 nF	
100 μ F	100 nF	$\pm (5.0\% \text{ v.d. uitlezing} + 10 \text{ digits})$

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

9.7 DIODE EN CONTINUÏTEIT

	Voer geen diode- of continuïteitsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is	
bereik	omschrijving	meetvoorwaarde
	voorwaartse spanning van de diode bij benadering	DC-doorlaatstroom $\pm 1 \text{ mA}$ DC-sperspanning $\pm 1.5 \text{ V}$
	ingegebouwde zoemer bij weerstanden $< \pm 120 \Omega$	nulllastspanning $\pm 0.5 \text{ V}$

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

9.8 FREQUENTIE

	Voer geen frequentiemetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is	
bereik	resolutie	nauwkeurigheid
5.12 Hz	0,001 Hz	
51.2 Hz	0.01 Hz	
512 Hz	0,1 Hz	
5.12 kHz	1 Hz	$\pm (0.1 \% \text{ v.d. uitlezing} + 5 \text{ digits})$
51.2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100 Hz	
5.12 MHz	1 kHz	

Gevoeligheid : sinusgolf 0.6 V rms (10 MHz: 1.5 V rms)

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

9.9 WERKCYCLUS

0.1 %-99.9 %: $\pm (2.0 \% \text{ v.d. uitlezing} + 2 \text{ digits})$

Frequentie < 10 kHz

Gevoeligheid : sinusgolf 0.6 V rms

Beveiliging tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms

9.10 BATTERIJTEST

bereik	laststroom	resolutie	nauwkeurigheid
1.5 V	50 mA	10 mV	$\pm (5.0 \% \text{ v.d. uitlezing} + 5 \text{ digits})$
9 V	5 mA	10 mV	

Beveiliging tegen overbelasting: zekering (F0.5 A/500 V)

10. Gebruik

10.1 SPANNINGSMETINGEN

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC
	Wees uiterst voorzichtig bij metingen hoger dan 60 VDC of 30 VAC rms. Houd tijdens metingen uw vingers steeds achter de beschermingsrand van de meetpennen!

- Zet de draaischakelaar op "V~".
- Druk op "SELECT" om de modus AC of DC te kiezen.

3. Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus.
4. Sluit de meetsnoeren aan op de meetbron.
5. De meetwaarde wordt samen met de polariteit van de rode meetsnoer op de LCD-display weergegeven.

Opmerkingen

- In AC-bereik, druk op "Hz%" om de frequentie of werkcyclus te meten.

10.2 STROOMMETINGEN

	Voer geen metingen uit in circuits met spanningen > 500 VDC of > 500 VAC
	Wees uiterst voorzichtig bij metingen hoger dan 60 VDC of 30 VAC rms. Houd tijdens metingen uw vingers steeds achter de beschermingsrand van de meetpennen!

1. Zet de draaischakelaar op "A~", "mA~" of "µA~".
2. Druk op "SELECT" om de modus AC of DC te kiezen.
3. Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus. Sluit het rode meetsnoer aan op de "10A"-bus voor metingen tussen 400mA en 10A).
4. Sluit de meetsnoeren **IN REEKS** aan op het circuit waarvan u de belasting wilt meten.
5. De meetwaarde wordt samen met de polariteit van de rode meetsnoer op de LCD-display weergegeven.

Opmerkingen

- In AC-bereik, druk op "Hz%" om de frequentie of werkcyclus te meten.

10.3 WEERSTANDSMETING

	Voer geen weerstandsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is. Zorg ervoor dat alle condensatoren in het circuit volledig ontladen zijn.
---	---

1. Zet de draaischakelaar op "Ω►●●●".
2. Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus.
3. Sluit de meetsnoeren aan op de weerstand. De meetwaarde wordt op de LCD-display weergegeven.

10.4 CAPACITEITSMETINGEN



Voer geen capaciteitsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is. Zorg ervoor dat alle condensatoren in het circuit volledig ontladen zijn.

- Zet de draaischakelaar op "Hz".
- Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus.
- Sluit de meetsnoeren aan op de meetbron. De meetwaarde wordt op de LCD-display weergegeven.

Opmerkingen

- Bij het meten van een 100 µF-condensator is er een vertraging van ± 15 seconden.

10.5 DIODE EN CONTINUÏTEITSTEST



Voer geen diode- of continuïteitsmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is. Zorg ervoor condensatoren in het circuit volledig ontladen zijn.

- Zet de draaischakelaar op "Ω".
- Druk op "SELECT" om de modus "diode" of "continuïteit" te kiezen.
- Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus.
- Voor diodemeting, sluit het rode meetsnoer aan op de anode van de diode en het zwarte meetsnoer op de kathode van de diode. Het voorwaartse spanningsval van de diode wordt op de display weergegeven.
Voor continuïteitsmeting, sluit de meetsnoeren aan op de twee punten van het circuit dat u wilt meten. De ingebouwde zoemer weerklinkt als er continuïteit is

10.6 FREQUENTIE EN WERKCYCLUS-METINGEN



Voer geen frequentie of werkcyclusmetingen uit in circuits waarop spanning aanwezig is.

- Plaats de draaischakelaar op "Hz%".
- Druk op "SELECT" om de modus "frequentie" of "werkcyclus" te kiezen.
- Sluit het rode meetsnoer aan op de "VΩHz"-bus en het zwarte meetsnoer op de "COM"-bus.
- Sluit de meetsnoeren aan op de meetbron. De meetwaarde wordt op de LCD-display weergegeven.

10.7 BATTERIJTEST

- Zet de draaischakelaar op 1.5 V of 9 V.
- Verbind de meetsnoeren met de batterij die u wilt testen. De meetwaarde wordt op de LCD-display weergegeven.

10.8 DATAHOLDFUNCTIE

Druk op "DH*" om de uitgelezen waarde te vergrendelen. Druk nogmaals om te verlaten.

10.9 ACHTERGRONDVERLICHTING

Houd "DH*" gedurende 2 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen. De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld.

10.10 RELATIEVE METING

Druk op "RELΔ" om de relatieve waarde te meten of om de functie te verlaten.

11. Batterijen en zekeringen vervangen

	WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te vermijden, ontkoppel altijd de meetsnoeren alvorens de behuizing te openen. Om brand te voorkomen gebruik enkel zekeringen met dezelfde specificaties zoals aangegeven in de handleiding. Opmerking: zie waarschuwing op de achterkant van het toestel
	Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
	Ontkoppel de meetsnoeren van het meetcircuit en ontkoppel de meetsnoeren voor u de batterijen of zekeringen vervangt.

- Vervang de batterijen wanneer " op de display verschijnt.
- Zekeringen moeten slechts zelden worden vervangen en een gesprongen zekering is bijna altijd het gevolg van een menselijke fout.

De batterij vervangen:

- Schakel de meter uit.
- Verwijder de schroef aan de achterkant van de behuizing en open het batterijvak voorzichtig.
- Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe.
- Sluit de behuizing en draai de schroef vast.

Batterij: 2x AAA LR03, respecteer de polariteit

Zekeringen: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Sluit de behuizing zorgvuldig.

12. Problemen en oplossingen

Functioneert het toestel niet meer correct tijdens het meten, dan is de interne zekering defect.

Een lage batterijspanning kan leiden tot onnauwkeurige metingen. Vervang de batterij regelmatig.

(tip: Vermindert de lichtsterkte van de achtergrondverlichting/LCD-display, dan is de batterij bijna leeg).

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Symboles utilisés

	AC (courant alternatif)
	DC (courant continu)
	CA et CC
	Risque d'électrocution. Présence d'une tension potentiellement dangereuse.
	Attention : Risque de danger. Se référer au mode d'emploi. Avertissement : une situation ou action dangereuse pouvant causer des blessures ou entraîner la mort Attention : une situation ou action dangereuse pouvant endommager l'appareil ou l'équipement à mesurer
	Isolation double (classe de protection II)
	Terre
	Fusible
	Condensateur
	Diode
	Continuité

3. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode d'emploi.

	Ce symbole indique : Lire les instructions Ne pas lire les instructions ou le mode d'emploi peut causer des endommagements ou blessures, ou entraîner la mort.
	Ce symbole indique : Danger Une situation ou action dangereuse pouvant causer des blessures ou entraîner la mort
	Ce symbole indique : Risque de danger/d'endommagement Risque d'une situation dangereuse ou action pouvant causer des endommagements ou blessures, ou entraîner la mort

	Ce symbole indique : Attention; Information importante La négligence de cette information peut engendrer une situation dangereuse.
	AVERTISSEMENT : Pour éviter des chocs électriques, toujours déconnecter les cordons de mesure avant d'ouvrir le boîtier. Pour éviter le risque d'incendie, n'utiliser que des fusibles ayant les spécifications indiquées dans ce mode d'emploi. Avertissement : Se référer à l'avertissement à l'arrière de l'appareil
	Protéger du froid, de la chaleur et des fortes variations de température. Attendre jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante lorsqu'il est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, Pour éviter la condensation et les erreurs de mesure.
	Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Éviter de secouer l'appareil pendant l'opération.
	Appareil répondant au degré de pollution 2. Uniquement pour l'usage à l'intérieur. Protéger l'appareil de la pluie, de l'humidité, d'éclaboussures et des projections d'eau. Ne convient pas à un usage industriel. Se référer au chapitre 8 « Degré de pollution ».
	Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
	Risque de choc électrique pendant l'opération. Être prudent lorsque vous effectuez des mesures sur un circuit sous tension.
	Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
	Cet appareil ressort à la catégorie d'installation CAT III. Se référer au chapitre 7 « Catégories de surtension/d'installation.
	Lire attentivement cet addenda et le mode d'emploi. Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
	Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.



N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie. La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

4. Entretien



Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil.
Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

Déconnecter les cordons de mesure du multimètre avant tout entretien.

Pour informations sur le remplacement des piles ou le fusible, consulter **§11 Remplacer les piles et le fusible.**

Ne pas utiliser des solvants ou des produits abrasifs. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux.

5. Pendant l'utilisation



Risque de choc électrique pendant l'opération. Être prudent lorsque vous effectuez des mesures sur un circuit sous tension.

- Ne jamais dépasser les valeurs de limite indiquées. Ne jamais dépasser les valeurs de limite indiquées dans les spécifications de chaque plage de mesure.
- Ne jamais toucher les bornes inutilisées lorsque le multimètre est connecté à un circuit de mesure.
- Ne jamais utiliser le multimètre pour mesurer des tensions supérieures à 500 V sur des installations de catégorie II.
Ne jamais utiliser le multimètre pour mesurer des tensions supérieures à 300 V sur des installations de catégorie III.
- Mettre le sélecteur de plage sur la position maximale si vous ne connaissez pas l'intensité de la charge à mesurer.
- Déconnecter les cordons de mesure du circuit avant de sélectionner une autre fonction ou une autre plage.
- Lors de mesures sur des téléviseurs ou des alimentations à découpage, des impulsions de tension de forte amplitude peuvent exister sur les points de mesure et endommager le multimètre.
- Toujours être prudent lors de mesures de tensions > 60 VDC ou > 30 VCA rms. Toujours placer vos doigts derrière la protection des sondes de mesure pendant la mesure.
- Ne jamais effectuer des mesures de résistance, de diode ou de continuité sur des circuits sous tension. S'assurer que tous les condensateurs dans le circuit sont déchargés.

6. Description générale

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi :

- 1.** Afficheur
3 ½ digits, 7 segments, LCD : 47 x 21 mm
- 2.** Boutons de fonction
- 3.** Bouton de sélection
- 4.** borne "VΩHz"
Connecter le cordon de mesure rouge (+) à ce connecteur pour mesurer la tension, la résistance et le courant (sauf 10 A).
- 5.** borne "COM"
Connecter le cordon de mesure noir (-).
- 6.** borne "10A"
Connecter le cordon de mesure rouge à ce connecteur pour mesurer un courant de max. 10 A.

7. Catégorie de surtension/installation

Les DMM sont classés selon le risque et la sévérité des surtensions transitoires qui peuvent apparaître sur les points de mesure. Une surtension transitoire est une augmentation éphémère de la tension induite dans un système, p. ex. causée par la foudre sur une ligne électrique.

Les catégories existantes selon EN 61010-1 sont :

CAT I	Un multimètre classé CAT I convient au mesurage de circuits électroniques protégés non connectés directement au secteur électrique, p. ex. connexions électroniques circuits, signaux de contrôle...
CAT II	Un multimètre classé CAT II convient au mesurage dans un environnement CAT I, d'appareils monophasés connectés au secteur électrique par moyen d'une fiche et de circuits dans un environnement domestique normal, à condition que le circuit se trouve à une distance minimale de 10 m d'un environnement CAT III ou de 20 m d'un environnement CAT IV. Par exemple: alimentation d'appareils ménagers et d'outillage portable,...
CAT III	Un multimètre classé CAT III convient à la mesure dans un environnement CAT I et CAT II, ainsi qu'à la mesure d'un appareil mono- ou polyphasé (fixe) à une distance minimale de 10 m d'un environnement CAT IV, et à la mesure dans ou d'un boîtier de distribution (coupe-circuit, circuits d'éclairage, four électrique).

CAT
IV

Un multimètre classé CAT IV convient à la mesure dans un environnement CAT I, CAT II et CAT III, ainsi qu'à la mesure sur une arrivée d'énergie au niveau primaire.

Remarque : Tout mesurage effectué sur un appareil dont les câbles d'alimentation sont en extérieur (câblage de surface ou souterrain) **nécessite** un multimètre classé CAT IV.

Avertissement :

Ce multimètre a été conçu selon la directive EN 61010-1, catégorie d'installation CAT II 500 V / CAT III 300 V. Ceci implique que des restrictions d'utilisation ayant rapport à la tension et les tensions de crête peuvent apparaître dans l'environnement d'utilisation. Se référer à la liste ci-dessus.



Cet appareil convient uniquement à des mesures **jusqu'à 500 V** dans **CAT II** et **jusqu'à 300 V** dans **CAT III**

8. Degré de pollution

La norme IEC 61010-1 spécifie les différents types de pollution environnementale, chaque type nécessitant son propre niveau de protection afin de garantir la sécurité. Un environnement rude nécessite un niveau de protection plus sévère. Le niveau de protection adapté à un environnement précis dépend de l'isolation et de la qualité du boîtier. Le degré de pollution du DVM indique l'environnement dans lequel le DMM peut être utilisé.

Degré de pollution 1	Absence de pollution ou pollution sèche et non conductrice uniquement. Pollution influençable. (uniquement dans un environnement hermétiquement fermé)
Degré de pollution 2	Pollution non conductrice uniquement. Occasionnellement, une conductivité éphémère causée par la condensation peut survenir (environnements domestique et de bureau)
Degré de pollution 3	Pollution conductrice ou pollution sèche et non conductrice pouvant devenir conductrice à cause de condensation. (environnement industriel ou environnement exposé au plein air mais à l'abri des précipitations)
Degré de pollution 4	Pollution générant une conductivité persistante causée par de la poussière conductrice, ou par la pluie ou la neige. (environnement exposé au plein air, et à des taux d'humidité et de particules fines élevés).

Avertissement : Cet appareil a été conçu selon la norme EN 61010-1, **degré de pollution 2**. Ceci implique que des restrictions d'utilisation ayant rapport à la tension et les tensions de crête peuvent apparaître dans l'environnement d'utilisation. Se référer à la liste ci-dessus.



Cet appareil ne convient qu'à la mesure dans un environnement ayant un degré de pollution classe 2.

9. Spécifications

Cet appareil n'est pas étalonné par défaut!

Consignes concernant l'environnement d'utilisation :

N'utiliser cet appareil que dans un environnement CAT I, CAT II et CAT III (voir §7).

N'utiliser cet appareil que dans un environnement avec degré de pollution 2 (voir §8).

Conditions d'utilisation idéales :

température : de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

taux d'humidité relative : max. 80 %

altitude : max. 2000 m (6560 ft)

tension 500 V

protection par fusible

F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm

F10 A/500 V, 5 x 20 mm

alimentation 2 x AAA (LR03, incl.)

afficheur LCD, 4000 points

dimensions de l'afficheur 47 x 21 mm

hors plage oui

continuité du buzzer oui

test de diode oui

indication de pile faible oui

sélection de plage automatique + manuel

fonction data hold oui

rétroéclairage oui

extinction automatique oui

dimensions 138 x 74 x 30 mm

poids (avec pile) 120 g

température de stockage

température de -20 °C à 60 °C

humidité < 90 % RH

sonde de mesure CAT III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 TENSION CC

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA	
plage	résolution	précision
400 mV	0,1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	$\pm (0.5\% \text{ de l'affichage} + 2 \text{ digits})$
400 V	100 mV	
500 V	1 V	$\pm (0.8\% \text{ de l'affichage} + 2 \text{ digits})$

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

Impédance: 10 MΩ, > 100 MΩ pour plage de 400 mV

9.2 TENSION ALTERNATIVE

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA	
plage	résolution	précision
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	$\pm (0.8\% \text{ de l'affichage} + 3 \text{ digits})$
500 V	1 V	$\pm (1.2\% \text{ de l'affichage} + 3 \text{ digits})$

Réponse moyenne, calibrée en rms d'une onde sinusoïdale

Plage de fréquence: 40-500 Hz

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

Impédance: 10 MΩ

9.3 COURANT CC

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA	
plage	résolution	précision
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	$\pm (1.2\% \text{ de l'affichage} + 2 \text{ digits})$
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	$\pm (2.0\% \text{ de l'affichage} + 3 \text{ digits})$

Protection de surcharge : fusible F0.5 A/500 V, fusible F10 A/500 V

10 A pendant max. 10 secondes

9.4 COURANT CA

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA	
plage	résolution	précision
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1.5 % de l'affichage + 3 digits)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2.5 % de l'affichage + 2 digits)

Réponse moyenne, calibrée en rms d'une onde sinusoïdale

Plage de fréquence: 40-500 Hz

Protection de surcharge : fusible F0.5 A/500 V, fusible F10 A/500 V

10 A pendant max. 10 secondes

9.5 RÉSISTANCE

	Ne pas effectuer des mesures de résistance sur un circuit sous tension	
plage	résolution	précision
400 Ω	0.1 Ω	± (1.0 % de l'affichage + 3 digits)
4 kΩ	1 Ω	
40 kΩ	10 Ω	
400 kΩ	10 Ω	± (1.0 % de l'affichage + 2 digits)
4 MΩ	1 kΩ	
40 MΩ	10 kΩ	± (1.5 % de l'affichage + 3 digits)

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

9.6 CAPACITÉ

	Ne pas effectuer des mesures de capacité sur un circuit sous tension	
plage	résolution	précision
51.2 nF	10 pF	± (3.0 % de l'affichage + 10 digits)
512 nF	100 pF	
5.12 µF	1 nF	± (2.5 % de l'affichage + 2 digits)
51.2 µF	10 nF	
100 µF	100 nF	± (5.0 % de l'affichage + 10 digits)

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

9.7 DIODE ET CONTINUITÉ

	Ne pas effectuer des mesures de diode ou la continuité sur un circuit sous tension.	
plage	description	conditions de test
	Le multimètre affiche la tension directe approximative de la diode	courant direct CC $\pm 1 \text{ mA}$ tension inversée CC $\pm 1.5 \text{ V}$
	le ronfleur intégré s'active lorsque la résistance $< \pm 120 \Omega$	tension à circuit ouvert $\pm 0.5 \text{ V}$

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

9.8 FRÉQUENCE

	Ne pas effectuer des mesures de fréquence sur un circuit sous tension.	
plage	résolution	précision
5.12 Hz	0,001 Hz	$\pm (0.1 \% \text{ de l'affichage} + 5 \text{ digits})$
51.2 Hz	0.01 Hz	
512 Hz	0,1 Hz	
5.12 kHz	1 Hz	
51.2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100 Hz	
5.12 MHz	1 kHz	

Sensibilité : onde sinusoïdale 0.6 V rms (10 MHz: 1.5 V rms)

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

9.9 CYCLE DE SERVICE

0.1 %-99.9 %: $\pm (2.0 \% \text{ de l'affichage} + 2 \text{ digits})$

Fréquence $< 10 \text{ kHz}$

Sensibilité : onde sinusoïdale 0.6 V rms

Protection de surcharge : 500 V CC ou CA rms

9.10 TESTER LA PILE

plage	courant de charge	résolution	précision
1.5 V	50 mA	10 mV	\pm (5.0 % de l'affichage + 5 digits)
9 V	5 mA	10 mV	

Protection de surcharge : fusible (F0.5 A/500 V)

10. Emploi

10.1 MESURER LA TENSION

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA
	Être extrêmement prudent lors d'une mesure d'une tension > 60 VCC ou 30 VCA rms. Toujours placer vos doigts derrière la protection des sondes de mesure !

1. Sélectionner la plage de mesure souhaitée "V~" avec le sélecteur rotatif.
2. Appuyer sur "SELECT" pour choisir le mode "CA ou "CC".
3. Connecter le cordon de mesure rouge à la borne "VΩHz" et le cordon de mesure noir à la borne "COM" .
4. Connecter les cordons de mesure à la source de mesure.
5. La valeur de mesure et la polarité du cordon rouge se visualisent sur l'afficheur LCD.

Notes

- Dans la plage CA, appuyer sur "Hz%" pour mesurer la fréquence ou le cycle de service.

10.2 MESURER LE COURANT

	Ne pas effectuer des mesures sur un circuit avec des tensions > 500 VCC ou > 500 VCA
	Être extrêmement prudent lors d'une mesure d'une tension > 60 VCC ou 30 VCA rms. Toujours placer vos doigts derrière la protection des sondes de mesure !

1. Sélectionner la plage de mesure souhaitée "A~", "mA~" ou "µA~" avec le sélecteur rotatif.
2. Appuyer sur "SELECT" pour choisir le mode "CA ou "CC".
3. Connecter les cordons de mesure rouges à la borne "VΩHz" et le cordon de mesure noir à la borne "COM" jack (connecter le cordon de mesure rouge à la borne "10A" pour des mesures entre 400 mA et 10 A).
4. Connecter les cordons de mesure **EN SÉRIE** à la charge dont vous voulez mesurer le courant.
5. La valeur de mesure et la polarité du cordon rouge se visualisent sur l'afficheur LCD.

Notes

- Dans la plage CA, appuyer sur "Hz%" pour mesurer la fréquence ou le cycle de service.

10.3 MESURER LA RÉSISTANCE

Ne pas effectuer des mesures de résistance sur un circuit sous tension. S'assurer que tous les condensateurs dans le circuit sont déchargés.

1. Sélectionner la plage de mesure souhaitée " $\Omega\text{H}\cdot\text{M}\cdot\text{L}$ " avec le sélecteur rotatif.
2. Connecter le cordon de mesure rouge à la borne "VΩHz" et le cordon de mesure noir à la borne "COM".
3. Connecter les cordons de mesure à la résistance et consulter l'afficheur LCD.

10.4 MESURER LA CAPACITÉ

Ne pas effectuer des mesures de capacité sur un circuit sous tension. S'assurer que tous les condensateurs dans le circuit sont déchargés.

1. Sélectionner la plage de mesure souhaitée " F " avec le sélecteur rotatif.
2. Connecter le cordon de mesure rouge à la borne "VΩHz" et le cordon de mesure noir à la borne "COM".
3. Connecter les cordons de mesure à la source de mesure et consulter l'afficheur LCD.

Notes

- En effectuant un test d'un condensateur de 100 µF, noter un décalage de ± 15 secondes.

10.5 TEST DE DIODE ET CONTINUITÉ



Ne pas effectuer des mesures de diode ou la continuité sur un circuit sous tension. S'assurer que tous les condensateurs dans le circuit sont déchargés.

1. Sélectionner la plage de mesure souhaitée " $\Omega\text{---}$ " avec le sélecteur rotatif.
2. Appuyer sur "SELECT" pour choisir le mode "diode" ou "continuité".
3. Connecter le cordon de mesure rouge à la borne "V Ω Hz" et le cordon noir à la borne "COM" jack.
4. Pour la mesure de diode, connecter le cordon de mesure rouge à l'anode et le cordon de mesure noir à la cathode de la diode. Le multimètre affiche la tension directe approximative de la diode.
Pour la mesure de continuité, connecter les cordons de mesure rouge à deux points du circuit à mesurer. La présence de continuité est signalée par un signal sonore.

10.6 MESURER LA FRÉQUENCE ET LE CYCLE DE SERVICE



Ne pas effectuer des mesures de fréquence ou de cycle de service sur un circuit sous tension.

1. Régler le sélecteur rotatif sur "Hz%".
2. Appuyer sur "SELECT" pour choisir le mode "fréquence" ou "cycle de service".
3. Connecter le cordon de mesure rouge à la borne "V Ω Hz" et le cordon noir à la borne "COM" jack.
4. Connecter les cordons de mesure à la source de mesure et consulter l'afficheur LCD.

10.7 TESTER LA PILE

1. Mettre le sélecteur rotatif sur 1.5V ou 9V.
2. Connecter les cordons de mesure à la pile à mesurer et consulter l'afficheur LCD.

10.8 FONCTION DATA HOLD

Appuyer sur "DH*" pour geler la valeur affichée. Appuyer à nouveau pour quitter.

10.9 RÉTROÉCLAIRAGE

Maintenir enfoncé "DH*" pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le rétroéclairage. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement.

10.10 MESURE RELATIVE

Appuyer sur "RELΔ" pour mesurer la valeur relative ou pour quitter la fonction.

11. Remplacer la pile et le fusible

	AVERTISSEMENT : Pour éviter des chocs électriques, toujours déconnecter les cordons de mesure avant d'ouvrir le boîtier. Pour éviter le risque d'incendie, n'utiliser que des fusibles ayant les spécifications indiquées dans ce mode d'emploi.
	Avertissement : Se référer à l'avertissement à l'arrière de l'appareil
	Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

- Remplacer la pile lorsque le symbole " s'affiche.
- Normalement, il n'est pas nécessaire de remplacer un fusible. Il s'agit presque toujours d'une erreur humaine.

Remplacer la pile :

- Eteindre l'appareil.
- Desserrer la vis de la partie arrière du boîtier et ouvrir soigneusement le compartiment à piles.
- Retirer la pile usagée et insérer la pile neuve.
- Fermer le boîtier et serrer la vis.

Pile: 2x AAA LR03, respecter la polarité

Fusible: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Avant d'utiliser le multimètre, s'assurer que le panneau arrière est bien fermé.

12. Problèmes et solutions

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lors de la mesure, le fusible interne est défectueux.

Un niveau de pile faible peut conduire à des mesures incorrectes. Remplacer régulièrement la pile.

(conseil : la luminosité réduite du rétroéclairage/l'afficheur LCD indique un niveau de pile faible)

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Les spécifications et le continu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés.

Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Símbolos utilizados

	AC (« alternating current » o corriente alterna)
	DC (« direct current » o corriente continua)
	AC y DC
	Riesgo de descarga eléctrica. Es posible una tensión potencialmente peligrosa.
	Cuidado: riesgo de peligro, consulte las instrucciones de seguridad del manual del usuario. Advertencia: Una situación o acción peligrosa puede causar lesiones o incluso la muerte Advertencia: una situación o acción peligrosa puede dañar el aparato o el equipo a prueba
	Aislamiento doble (clase de protección 2)
	Conexión a tierra
	Fusible
	Condensador
	Diodo
	Continuidad

3. Normas generales

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.

	Este símbolo indica: Leer las instrucciones Si no lee las instrucciones o el manual del usuario puede dañar el aparato o sufrir heridas, incluso morir.
	Este símbolo indica: Peligro Una situación o acción peligrosa puede causar lesiones o incluso la muerte
	Este símbolo indica: Riesgo de peligro/daños. Una situación o acción peligrosa puede causar daños, lesiones o incluso la muerte

	Este símbolo indica: Advertencia; información importante La negligencia de esta información puede causar una situación peligrosa.
	ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, siempre desconecte las puntas de prueba antes de abrir la caja. Para evitar cualquier riesgo de incendio, utilice sólo fusibles con las especificaciones idénticas a las mencionadas en este manual del usuario. Observación: Consulte la advertencia del compartimiento de pilas.
	No exponga el aparato al frío, el calor ni grandes variaciones de temperatura. No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente. Esto para evitar la condensación y los errores de medición.
	Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante la operación.
	El aparato pertenece al grado de contaminación 2. Sólo es apto para el uso en interiores. No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. No es apto para el uso industrial. Consulte §8 « Grado de contaminación ».
	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
	Riesgo de descarga eléctrica durante el funcionamiento. Sea cuidadoso al efectuar mediciones en un circuito bajo tensión.
	El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
	Este aparato pertenece a la categoría de sobretensión CAT III. Consulte §7 « Categorías de sobretensión/instalación.
	Lea atentamente este manual del usuario y el apéndice. Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
	Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.



Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente. Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

4. Mantenimiento



El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contáctese con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

Desconecte las puntas de prueba antes de limpiar el aparato o efectuar trabajos de mantenimiento.

Para informaciones sobre el reemplazo de la pila o el fusible, consulte **§11 Reemplazar las pilas y el fusible.**

No utilice disolventes y productos abrasivos. Limpie el aparato con un paño húmedo y un poco detergente.

5. Durante el uso



Riesgo de descarga eléctrica durante el funcionamiento. Sea cuidadoso al efectuar mediciones en un circuito bajo tensión.

- Nunca exceda los valores límites de protección mencionados. Nunca exceda los valores límites de protección mencionados en las especificaciones para cada rango de medición.
- Nunca toque terminales no utilizados cuando el multímetro esté conectado a un circuito a prueba.
- No utilice el multímetro para instalaciones de la categoría II al medir tensiones que podrían sobrepasar la margen de seguridad de 500 V encima de la masa.
No utilice el multímetro para instalaciones de la categoría III al medir tensiones que podrían sobrepasar la margen de seguridad de 300 V encima de la masa.
- Coloque el selector de rango en la posición máxima si no conoce el valor de antemano.
- Desconecte las puntas de prueba del circuito analizado antes de seleccionar otra función u otro rango.
- Pueden producirse arcos de tensión en los extremos de las puntas de prueba durante la comprobación de televisiones o alimentaciones a conmutación. Tales arcos pueden dañar el multímetro.
- Sea extremadamente cuidadoso al medir una tensión > 60 VDC o 30 VAC RMS. ¡Ponga siempre sus dedos detrás de la barrera de protección!
- No mida resistencias, diodos o continuidad en circuitos bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados.

6. Descripción general

Véase la figura en la página 2 de este manual del usuario:

1. pantalla
3 ½ dígitos, 7 segmentos, LCD: 47 x 21 mm
2. Botones de función
3. Botón de selección
4. Borne "VΩHz"
Conecte la punta de prueba roja (positiva) a esta conexión para medir la tensión, la resistencia y la corriente (salvo 10 A).
5. borne "COM"
Conecte la punta de prueba negra (negativa).
6. Borne "10A"
Conecte la punta de prueba roja a esta conexión para medir una corriente de máx. 10 A.

7. Categoría de sobretensión/instalación

Los multímetros han sido clasificados según el riesgo y la gravedad de las sobretensiones transitorias que pueden surgir en las puntas de prueba. Una sobretensión transitoria es un aumento corto de la tensión inducida por un sistema, p.ej. caída de un rayo en un de alta tensión.

Las categorías según EN 61010-1 son:

CAT I	Un multímetro de la categoría CAT I es apto para medir circuitos electrónicos protegidos no conectados directamente a la red eléctrica, p.ej. conexiones electrónicas circuitos, señales de control, etc.
CAT II	Un DMM de la categoría CAT II es apto para la medición en un ambiente CAT I, aparatos monofásicos conectados a la red eléctrica con un conector y circuitos en un ambiente doméstico normal, a condición de que el circuito esté a una distancia mínima de 10 m de un ambiente CAT III o 20 m de un ambiente CAT IV. Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y herramientas portátiles, etc.
CAT III	Un DMM de la categoría CAT III no sólo es apto para la medición en un ambiente CAT I y CAT II, sino también para la medición de un aparato mono- o polifásico (fijo) a una distancia mínima de 10 m de un ambiente CAT IV, y para la medición en o de una caja de distribución (cortocircuitos, circuitos de iluminación, horno eléctrico).

CAT IV	Un DMM de la categoría CAT IV es apto tanto para la medición en un ambiente CAT I, CAT II y CAT III, como para la medición en una entrada de energía al nivel primario. Observación: Cualquier medición efectuada en un aparato, cuyos cables están en el exterior (tanto subterráneo como supraterrenal), necesita un DMM de la categoría CAT IV.
-----------	--

Advertencia:

Este aparato ha sido diseñado según la norma EN 61010-1, categoría de instalación CAT II 500 V y CAT III 300 V. lo que implica restricciones de uso referentes a la tensión y las tensiones de cresta pueden aparecer en el ambiente de uso. Consulte la lista arriba.



Este aparato sólo es apto para mediciones de **máx. 500 V en CAT II** y **máx. 300 V en CAT III**

8. Grado de contaminación (Pollution degree)

La norma IEC 61010-1 especifica los diferentes tipos de contaminación ambiental. Cada tipo necesita su propio nivel de protección para garantizar la seguridad. Un ambiente rugoso necesita un nivel de protección más severo. El nivel de protección adaptado a un ambiente preciso depende del aislamiento y la calidad de la caja. El grado de contaminación del DVM indica el ambiente en el que puede ser utilizado.

Grado de contaminación 1	Ausencia de contaminación o contaminación seca y sólo no conductora. Contaminación no influenciable (sólo en un ambiente herméticamente cerrado).
grado de contaminación 2	Sólo contaminación no conductora. De vez en cuando, puede sobrevenir una conducción corta causada por la condensación (ambiente doméstico y de oficina)
Grado de contaminación 3	Contaminación conductora o contaminación seca y no conductora puede volverse conductora a causa de la condensación (ambiente industrial o ambiente expuesto al aire libre pero lejos del alcance de precipitaciones).
Grado de contaminación 4	Contaminación que genera una conducción persistente causada por polvo conductor, o por la lluvia o la nieve (ambiente expuesto al aire libre, y a humedad y partículas finas elevadas).

Advertencia: Este aparato ha sido diseñado según la norma EN 61010-1, **grado de contaminación 2**. Lo que implica restricciones de uso con respecto a la contaminación que puede aparecer en un ambiente de uso. Consulte la lista arriba.



Este aparato sólo es apto para mediciones en un ambiente con un grado de contaminación clase 2.

9. Especificaciones

¡Este aparato no está calibrado por defecto!

Instrucciones sobre el ambiente de uso:

Utilice este aparato sólo en un ambiente CAT I, CAT II y CAT III (véase §7).

Utilice este aparato sólo en un ambiente con un grado de contaminación 2 (véase §8).

Condiciones ideales:

temperatura: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

humedad relativa: máx. 80 %

altura: máx. 2000 m (6560 ft)

tensión	500 V
protección por fusible	
F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm	
F10 A/500 V, 5 x 20 mm	
alimentación	2 x AAA (LR03, incl.)
pantalla	LCD, 4000 cuentas
dimensiones de la pantalla	47 x 21 mm
sobre rango	sí
avisador acústico de continuidad	sí
prueba de diodos	sí
indicador de estado de la batería	sí
selección de rango	automática + manual
retención de lectura (data hold)	sí
retroiluminación	sí
desactivación automática	sí
dimensiones	138 x 74 x 30 mm
peso (con la pila)	120 g
ambiente de almacenamiento	
temperatura	de -20 °C a 60 °C
humedad	< 90 % RH
punta de prueba	CAT III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 TENSIÓN DC



No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.

alcance	resolución	precisión
400 mV	0.1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0.5 % de la lectura + 2 dígitos)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8 % de la lectura + 2 dígitos)

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

Impedancia: 10 MΩ, > 100 MΩ para el rango de 400 mV

9.2 TENSIÓN AC

	No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.		
alcance	resolución	precisión	
4 V	1 mV		
40 V	10 mV	± (0.8 % de la lectura + 3 dígitos)	
400 V	100 mV		
500 V	1 V	± (1.2 % de la lectura + 3 dígitos)	

Respuesta media, calibración en rms de una onda sinusoidal

Rango de frecuencias: 40-500 Hz

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

Impedancia: 10 MΩ

9.3 CORRIENTE DC

	No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.		
alcance	resolución	precisión	
400 µA	0.1 µA		
4000 µA	1 µA		
40 mA	10 µA	± (1.2 % de la lectura + 2 dígitos)	
400 mA	100 µA		
4 A	1 mA		
10 A	10 mA	± (2.0 % de la lectura + 3 dígitos)	

Protección de sobrecarga: fusible (F0.5 A / 500 V), fusible (F10 A/500 V)

10 A durante máx. 10 segundos

9.4 CORRIENTE AC

	No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.		
alcance	resolución	precisión	
400 µA	0.1 µA		
4000 µA	1 µA		
40 mA	10 µA	± (1.5 % de la lectura + 3 dígitos)	
400 mA	100 µA		
4 A	1 mA		
10 A	10 mA	± (2.5 % de la lectura + 5 dígitos)	

Respuesta media, calibración en rms de una onda sinusoidal

Rango de frecuencias: 40-500 Hz

Protección de sobrecarga: fusible (F0.5 A / 500 V), fusible (F10 A/500 V)

10 A durante máx. 10 segundos

9.5 RESISTENCIA

	Nunca efectúe mediciones de resistencia en un circuito bajo tensión	
alcance	resolución	precisión
400 Ω	0,1 Ω	\pm (1.0 % de la lectura + 3 dígitos)
4 k Ω	1 Ω	
40 k Ω	10 Ω	
400 k Ω	10 Ω	\pm (1.0 % de la lectura + 2 dígitos)
4 M Ω	1 k Ω	
40 M Ω	10 k Ω	\pm (1.5 % de la lectura + 3 dígitos)

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

9.6 CAPACIDAD

	Nunca efectúe mediciones de capacidad en un circuito bajo tensión.	
alcance	resolución	precisión
51.2 nF	10 pF	\pm (3.0 % de la lectura + 10 dígitos)
512 nF	100 pF	
5.12 μ F	1 nF	\pm (2.5 % de la lectura + 5 dígitos)
51.2 μ F	10 nF	
100 μ F	100 nF	\pm (5.0 % de la lectura + 10 dígitos)

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

9.7 PRUEBA DE DIODOS Y AVISADOR ACÚSTICO DE CONTINUIDAD

	No mida el diodo ni la continuidad en un circuito bajo tensión.	
alcance	descripción	condiciones de prueba
	El multímetro visualizará la tensión directa aproximativa del diodo.	corriente directa DC \pm 1 mA tensión inversa DC \pm 1.5 V
	señal acústica en caso de una resistencia < 120 Ω	tensión de circuito abierto \pm 0.5 V

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

9.8 FRECUENCIA

	Nunca efectúe mediciones de frecuencia en un circuito bajo tensión.		
alcance	resolución	precisión	
5,12-500 Hz	0,001 Hz		
51,2-500 Hz	0,01-500 Hz		
512-500 Hz	0,1-500 Hz		
5.12 kHz	1-500 Hz	$\pm (0.1 \% \text{ de la lectura} + 5 \text{ dígitos})$	
51.2 kHz	10 Hz		
512 kHz	100 Hz		
5.12 MHz	1 kHz		

Sensibilidad: onda senoidal 0.6 V rms (10 MHz: 1.5 V rms)

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

9.9 CICLO DE TRABAJO

0.1 %-99.9 %: $\pm (2.0 \% \text{ de la lectura} + 2 \text{ dígitos})$

Frecuencia < 10 kHz

Sensibilidad: onda senoidal 0.6 V rms

Protección de sobrecarga: 500 V DC o AC rms

9.10 SOMETER LA BATERÍA A PRUEBA

alcance	corriente de carga	resolución	precisión
1.5 V	50 mA	10 mV	$\pm (5.0 \% \text{ de la lectura} + 5 \text{ dígitos})$
9 V	5 mA	10 mV	

Protección de sobrecarga: fusible (0.5 A / 500 V)

10. Funcionamiento

10.1 MEDIR LA TENSIÓN

	No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.
	Sea extremadamente cuidadoso al medir una tensión > 60 VCC o > 30 VCA rms. ¡Ponga siempre sus dedos detrás de la barrera de protección!

1. Seleccione el rango de medición apropiado "V~" con el selector giratorio.

2. Pulse "SELECT" y seleccione el modo de medición "AC" o "DC".
3. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩ" y la punta de prueba negra al borne "COM".
4. Conecte las puntas de prueba a la fuente que desea medir.
5. El valor medido y la polaridad de la punta de prueba roja se visualizarán en la pantalla LCD.

Observaciones

- En el rango AC, pulse "Hz%" para medir la frecuencia o el ciclo de trabajo.

10.2 MEDIR LA CORRIENTE

	No efectúe mediciones en un circuito con tensiones > 500 VDC o > 500 VAC.
	Sea extremadamente cuidadoso al medir una tensión > 60 VCC o > 30 VCA rms. ¡Ponga siempre sus dedos detrás de la barrera de protección!

1. Seleccione el rango de medición apropiado "**A~**", "**mA~**" o "**µA~**" con el selector giratorio.
2. Pulse "SELECT" y seleccione el modo de medición "AC" o "DC".
3. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩmA" y la punta de prueba negra al borne "COM" (Conecte la punta de prueba roja al borne "10A" para mediciones entre 400 mA y 10 A).
4. Conecte las puntas de prueba **EN SERIE** al circuito del que quiere medir la corriente.
5. El valor medido y la polaridad de la punta de prueba roja se visualizarán en la pantalla LCD.

Observaciones

- En el rango AC, pulse "Hz%" para medir la frecuencia o el ciclo de trabajo.

10.3 MEDIR LA RESISTENCIA

	Nunca efectúe mediciones de resistencia en un circuito bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados.
--	---

1. Seleccione el rango de medición apropiado (Ω) con el selector giratorio. 
2. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩ" y la punta de prueba negra al borne "COM".
3. Conecte las puntas de prueba a la resistencia y consulte la pantalla LCD.

10.4 MEDICIONES DE CAPACIDAD



Nunca efectúe mediciones de capacidad en un circuito bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados.

1. Seleccione el rango de medición apropiado " $\text{Hz}\square$ " con el selector giratorio.
2. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩ" y la punta de prueba negra al borne "COM".
3. Conecte las puntas de prueba a la fuente que quiere medir y consulte la pantalla LCD.

Observaciones

- Hay un retraso de ± 15 segundos al comprobar un condensador de 100 μF .

10.5 PRUEBA DE DIODOS Y AVISADOR ACÚSTICO DE CONTINUIDAD



No mida el diodo ni la continuidad en un circuito bajo tensión. Asegúrese de que todos los condensadores estén completamente descargados.

1. Seleccione el rango de medición apropiado ($\Omega\square\text{mA}$) con el selector giratorio.
2. Pulse "SELECT" y seleccione el modo "diode" o "continuity".
3. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩmA" y la punta de prueba negra al borne "COM".
4. Para la prueba de diodos, conecte la punta de prueba roja al ánodo y la punta de prueba negra al cátodo del diodo. El multímetro visualizará la tensión directa aproximativa del diodo.
Para la prueba de continuidad, conecte las puntas de prueba a dos puntos del circuito que quiere probar. El zumbador incorporado sonará si hay continuidad.

10.6 MEDIR LA FRECUENCIA Y EL CICLO DE TRABAJO



Nunca efectúe mediciones (frecuencia o ciclo de trabajo) en un circuito bajo tensión.

1. Seleccione el rango "Hz%" con el selector giratorio.
2. Pulse "Hz%" y seleccione el modo de medición "frequency" o "duty cycle".
3. Conecte la punta de prueba roja al borne "VΩmA" y la punta de prueba negra al borne "COM".
4. Conecte las puntas de prueba a la fuente que quiere medir y consulte la pantalla LCD.

10.7 SOMETER LA BATERÍA A PRUEBA

1. Seleccione el rango de medición apropiado (1.5 V o 9 V) con el selector giratorio.
2. Conecte las puntas de prueba a la batería que quiere someter a prueba y consulte la pantalla LCD.

10.8 RETENCIÓN DE LECTURA (DATA HOLD)

Pulse "DH*" para fijar el valor en la pantalla. Vuelva a pulsar para salir.

10.9 RETROILUMINACIÓN

Mantenga pulsado "DH*" durante 2 segundos para encender o apagar la retroiluminación. La retroiluminación se apagará automáticamente.

10.10 MEDICIÓN RELATIVA

Pulse "RELΔ" para medir el valor relativo o salir de la función.

11. Reemplazar la pila y el fusible

	ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, siempre desconecte las puntas de prueba antes de abrir la caja. Para evitar cualquier riesgo de incendio, utilice sólo fusibles con las especificaciones idénticas a las mencionadas en este manual del usuario.
	Observación: Consulte la advertencia del compartimiento de pilas. El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
	Desconecte el aparato de la red eléctrica y quite las puntas de prueba antes de reemplazar las pilas o los fusibles.

- Reemplace la batería en cuanto se visualice el símbolo "■■".
- Normalmente, no es necesario reemplazar un fusible. Sólo se funden a causa de un error de uso.

Reemplazar la pila:

- Apague el multímetro.
- Desatornille el tornillo de la parte trasera de la carcasa y abre cuidadosamente el compartimiento de pilas.
- Quite la pila agotada e introduzca la nueva.
- Cierre la carcasa y apriete el tornillo.

La pila: 2 x AAA LR03. Respete la polaridad.

Fusibles: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Antes de utilizar el multímetro, verifique que el panel trasero esté bien cerrado.

12. Solución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente durante la medición, el fusible interno está defectuoso.

Un nivel de pila baja podría causar mediciones incorrectas. Reemplace la pila regularmente.

(consejo: La luminosidad reducida de la retroiluminación/la pantalla LCD indicará un nivel de pila baja).

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebidamente) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Verwendete Symbole

	AC (Wechselstrom)
	DC (Gleichstrom)
	Sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom
	Stromschlaggefahr. Es kann eine potentiell gefährliche Spannung anliegen.
	<p>Achtung: Risiko auf Gefahr, lesen Sie die Sicherheitshinweise .</p> <p>Achtung: Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.</p> <p>Achtung: Eine unvorsichtige Nutzung kann das Multimeter oder das Gerät, das Sie testen möchten, beschädigen.</p>
	Schutzisoliert (Schutzklasse 2)
	Erde, Masse
	Sicherung
	Kondensator
	Diode
	Durchgangsprüfung

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

	Dieses Symbol bedeutet: Bitte lesen Sie die Hinweise Das nicht Lesen der Hinweise und der Bedienungsanleitung kann Schäden, Verletzungen oder den Tod verursachen.
	Dieses Symbol bedeutet: Gefahr Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
	Dieses Symbol bedeutet: Risiko auf Gefahr/Schäden Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen, Verletzungen oder zum Tod führen.

	Dieses Symbol bedeutet: Achtung; wichtige Informationen Das Nichtbeachten dieser Informationen, kann zu gefährlichen Situationen führen.
	WARNUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie die Messleitungen immer vom Messkreis und vom Gerät, bevor Sie das Gehäuse öffnen. Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie nur Sicherungen des gleichen Typs (siehe technische Daten). Bemerkung: siehe die Bemerkung, die sich auf dem Batteriefach befindet
	Setzen Sie das Gerät keiner Kälte, Hitze und großen Temperaturschwankungen aus. Nehmen Sie das Gerät nicht sofort in Betrieb, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es die Zimmertemperatur erreicht hat. So vermeiden Sie Kondensation und Messfehler.
	Schützen Sie das Gerät vor harten Stößen und schütteln Sie es nicht. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Bedienung.
	Gerät mit Verschmutzungsgrad 2. Eignet sich nur für die Anwendung im Innenbereich. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. Eignet sich nicht für industrielle Anwendung. Siehe §8 Verschmutzungsgrad.
	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
	Stromschlaggefahr während des Gebrauchs des Multimeters. Seien Sie vorsichtig beim Messen von unter Strom stehenden Schaltungen.
	Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
	Das Gerät gehört zur Installationskategorie CAT III. Siehe §7 Überspannungs-/Installationskategorie.
	Lesen Sie das Addendum und diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
	Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.



Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt den Garantieanspruch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

4. Wartung



Es gibt keine zu wartenden Teile.

Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

Trennen Sie die Messleitungen vor dem Warten oder Reinigen von jeder Spannungsquelle.

Informationen über den Batterie- und Sicherungswechsel finden Sie unter **§11 Batterie- und Sicherungswechsel**.

Benutzen Sie niemals aggressive Scheuer- oder Lösungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein bisschen Reinigungsmittel.

5. Während des Gebrauchs



Stromschlaggefahr während des Gebrauchs des Multimeters.

Seien Sie vorsichtig beim Messen von unter Strom stehenden Schaltungen.

- Überschreiten Sie nie die Grenzwerte. Diese Werte werden jedes Mal separat in den technischen Daten jedes Messbereichs erwähnt.
- Berühren Sie keine freien Eingangsbuchsen, wenn die Schaltungen nicht spannungslos sind.
- Verwenden Sie das Multimeter niemals für Messungen, die die Spannung zwischen den Anschlusspunkten des Messgeräts und Erdpotential 500 in CAT II überschreiten.
Verwenden Sie das Multimeter niemals für Messungen, die die Spannung zwischen den Anschlusspunkten des Messgeräts und Erdpotential 300 V in CAT III überschreiten.
- Stellen Sie den Bereichsschalter in den höchsten Stand, wenn Sie die Belastungsintensität nicht im voraus kennen.
- Entfernen Sie die Messleitungen von der geprüften Schaltung, ehe Sie den Funktionsschalter verstellen.
- Wenn Sie einen Fernseher oder eine getaktete Speisung messen, dürfen Sie nicht vergessen, dass ein starker Stromstoß in den geprüften Punkten das Meter beschädigen können.
- Seien Sie vorsichtig wenn Sie mit Spannungen über 60 VDC oder 30 VAC rms arbeiten. Halten Sie die Finger beim Messen hinter den Fingerschutz.

- Führen Sie niemals Widerstands-, Diodenmessungen oder Durchgangsprüfungen an spannungsführenden Schaltungen durch. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind.

6. Allgemeine Beschreibung

Siehe Abbildung, Seite **2** dieser Bedienungsanleitung:

- 1. Display**
3 ½-stellig, 7 Segmente, LCD: 47 x 21 mm
- 2. Funktionsknöpfe**
- 3. Wähltschalter**
- 4. "VΩHz"-Anschlussbuchse**
Stecken Sie die rote (positive) Messleitung mit dieser Buchse, um die Spannung, den Widerstand und den Strom (außer 10 A) zu messen.
- 5. "COM"-Anschlussbuchse**
Verbinden Sie die schwarze (negative) Messleitung.
- 6. "10A"-Anschlussbuchse**
Stecken Sie die rote (positive) Messleitung in diese Buchse, um einen max. Strom bis max. 10 A zu messen.

7. Überspannungs-/Messkategorie

Die Multimeter werden gemäß Risiko und Ernst der Spannungsspitzen, die an dem Messpunkt auftreten können, aufgeteilt. Spannungsspitzen sind kurze Ausbrüche von Energie, die in einem System durch z.B. Blitzschlag an einem Hochspannungskabel, induziert werden.

Die bestehenden Kategorien gemäß EN 61010-1 sind:

CAT I	Ein CAT I-Multimeter eignet sich für Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind, z.B. batteriebetriebene Geräte usw.
CAT II	Ein CAT II-Multimeter eignet sich für Messungen in CAT I-Umgebungen und an einphasigen Geräten, die über einen Stecker mit dem Netz verbunden sind, unter der Bedingung, dass der Kreis mindestens 10 m von einer CAT III-Umgebung und min. 20 m einer CAT IV-Quelle entfernt ist. Zum Beispiel, Haushaltsgeräte, tragbare Geräte usw.
CAT III	Ein CAT III-Multimeter eignet sich nicht nur für Messungen in CAT I und CAT II-Umgebungen sondern auch für Messungen an ein- oder mehrphasigen Geräten unter der Bedingung, dass der Kreis mindestens 10 m von einer CAT IV-Umgebung entfernt ist und für Messungen in der Gebäudeinstallation, (z.B. Steckdosen, Sicherungskästen, Kontrolleinheiten usw.).

CAT IV	<p>Ein CAT IV-Multimeter eignet sich nicht nur für Messungen in CAT I, CAT II und CAT III-Umgebungen, sondern auch für Messungen auf Primärversorgungsebene.</p> <p>Bemerken Sie, dass Sie für Messungen an Geräten, deren Zuleitungskabel sich außer Haus befinden (sowohl ober- als unterirdisch), ein CAT IV-Multimeter verwenden müssen.</p>
--------	---

Warnung:

Dieses Gerät wurde gemäß der EN 61010-1 Überspannungskategorie CAT II 500 V und CAT III 300 V entworfen. Dies beinhaltet bestimmte Anwendungsbeschränkungen in Bezug auf Spannungen und Spannungsspitzen, die in der Gebrauchsumgebung, vorkommen können. Siehe Liste oben.



Das Gerät eignet sich nur für Messungen von **max. 500 V in CAT II** und **max. 300 V in CAT III**

8. Verschmutzungsgrad (Pollution degree)

IEC 61010-1 spezifiziert verschiedene Umgebungstypen, die sich auf den anwesenden Verschmutzungsgrad stützen. Für diesen Verschmutzungsgrad gelten verschiedene Schutzmaßnahmen, die Sicherheit gewährleisten.

Rauere Umgebungen erfordern einen besseren Schutz und den Schutz vor Verschmutzung, der in einer bestimmten Umgebung gilt, hängt in hohem Maße von der Isolierung und der Qualität des Gehäuses ab. Diese Klassifizierung zeigt an, in welcher Umgebung Sie das Gerät verwenden dürfen.

Verschmutzungsgrad 1	Es gibt keine oder nur trockene, nichtleitende Verschmutzung. Die Verschmutzung hat also keinen Einfluss (kommt nur in hermetisch abgeschlossenen Räumen vor).
Verschmutzungsgrad 2	Es gibt nur nichtleitende Verschmutzung. Gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Kondensation gerechnet werden (häusliche und Büro-Umgebungen gehören zu dieser Kategorie)
Verschmutzungsgrad 3	Es tritt leitfähige Verschmutzung oder trockene, nichtleitende Verschmutzung, die leitfähig wird, da Kondensation entsteht, auf (industrielle Umgebungen und Umgebungen, die der frischen Luft ausgesetzt werden, aber nicht in direktem Kontakt mit Regen kommen).
Verschmutzungsgrad 4	Die Verschmutzung erzeugt eine bleibende Leitfähigkeit, die durch einen leitfähigen Staub, Regen oder Schnee (Außenumgebungen, die hohen Feuchtigkeitsniveaus oder hohen Konzentrationen mit feinen Teilen ausgesetzt werden) verursacht wird.

Warnung: Das Gerät wurde gemäß EN 61010-1 **Verschmutzungsgrad 2** entworfen. Dies beinhaltet bestimmte Anwendungsbeschränkungen in Bezug auf die Verschmutzungsgrad, die in der Gebrauchsumgebung, vorkommen kann. Siehe Liste oben.



Das Gerät eignet sich nur für die Anwendung in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2.

9. Technische Daten

Dieses Gerät ist bei Ankauf nicht kalibriert!

Normen:

Verwenden Sie das Gerät nur für Messungen an Überspannungs-/Messkategorie CAT I, CAT II und CAT III-Kreisen (siehe §7).

Verwenden Sie das Gerät nur in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 (siehe §8)

Ideale Umgebungstemperatur:

Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

relative Feuchte: max. 80 %

Höhe: max. 2000 m (6560 ft)

Spannung	500 V
Sicherung	
F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm	
F10 A/500 V, 5 x 20 mm	
Stromversorgung	2 x AAA (LR03, mitgeliefert)
Display	LCD, 4000 Counts
Display-Abmessungen	47 x 21 mm
Bereichsüberschreitung	ja
akustischer Durchgangsprüfer	ja
Diodentest.....	ja
Batteriewechselanzeige	ja
Bereichswahl	automatisch + manuell
Data-Hold-Funktion	ja
Hintergrundbeleuchtung	ja
automatische Abschaltung	ja
Abmessungen	138 x 74 x 30 mm
Gewicht (mit Batterie).....	120 g
Lagerumgebung	
Temperatur	-20 °C bis 60 °C
Feuchte.....	< 90 % RH
Messspitze.....	KAT. III 600 V 12 A; L = 70 cm

9.1 GLEICHSPANNUNG (DC)

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
400 mV	0.1 mV	$\pm (0.5 \% \text{ Messwert} + 2 \text{ Stellen})$
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
500 V	1 V	$\pm (0.8 \% \text{ Messwert} + 2 \text{ Stellen})$

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

Impedanz: 10 MΩ, > 100 MΩ für den 400 mV-Bereich

9.2 WECHSELSPANNUNG (AC)

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
4 V	1 mV	$\pm (0.8 \% \text{ Messwert} + 3 \text{ Stellen})$
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	
500 V	1 V	

Respons: durchschnittlich, Kalibrierung in rms der Sinuswelle

Frequenzbereich: 40-500 Hz

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

Impedanz: 10 MΩ

9.3 GLEICHSTROM (DC)

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
400 µA	0.1 µA	$\pm (1.2 \% \text{ Messwert} + 2 \text{ Stellen})$
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	

Überlastschutz: Sicherung (0.5 A / 500 V), Sicherung (F10 A / 500 V)

10 A für max. 10 Sekunden

9.4 WECHSELSTROM (AC)

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
400 μ A	0.1 μ A	
4000 μ A	1 μ A	
40 mA	10 μ A	\pm (1.5 % Messwert + 3 Stellen)
400 mA	100 μ A	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	\pm (2.5 % Messwert + 5 Stellen)

Respons: durchschnittlich, Kalibrierung in rms der Sinuswelle

Frequenzbereich: 40-500 Hz

Überlastschutz: Sicherung (0.5 A / 500 V), Sicherung (F10 A / 500 V)

10 A für max. 10 Sekunden

9.5 WIDERSTAND

	Führen Sie keine Widerstandsmessungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
400 Ω	0,1 Ω	\pm (1.0 % Messwert + 3 Stellen)
4 k Ω	1 Ω	
40 k Ω	10 Ω	
400 k Ω	10 Ω	\pm (1.0 % Messwert + 2 Stellen)
4 M Ω	1 k Ω	
40 M Ω	10 k Ω	\pm (1.5 % Messwert + 3 Stellen)

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

9.6 KAPAZITÄT

	Führen Sie keine Kapazitätssmessungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
51.2 nF	10 pF	\pm (3.0 % Messwert + 10 Stellen)
512 nF	100 pF	
5.12 μ F	1 nF	\pm (2.5 % Messwert + 5 Stellen)
51.2 μ F	10 nF	
100 μ F	100 nF	\pm (5.0 % Messwert + 10 Stellen)

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

9.7 DIODENTEST UND DURCHGANGSPRÜFUNG

	Führen Sie keine Diodenmessungen oder Durchgangsprüfungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch.	
Bereich	Beschreibung	Testbedingung
	Die Durchlassspannung der Diode wird im Display angezeigt.	DC-Durchlassstrom $\pm 1 \text{ mA}$ DC-Sperrspannung $\pm 1.5 \text{ V}$
	akustisches Signal bei Widerstand $< 120 \Omega$	Leerlaufspannung $\pm 0.5 \text{ V}$

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

9.8 FREQUENCY (FREQUENZ)

	Führen Sie keine Frequenzmessungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch.	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
5,12-500 Hz	0,001 Hz	$\pm (0.1 \% \text{ Messwert} + 5 \text{ Stellen})$
51,2-500 Hz	0,01-500 Hz	
512-500 Hz	0,1 Hz	
5.12 kHz	1-500 Hz	
51.2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100 Hz	
5.12 MHz	1 kHz	

Empfindlichkeit: Sinuswelle 0.6 V rms (10 MHz = 1.5 V rms)

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

9.9 ARBEITSZYKLUS

0.1 %-99.9 %: $\pm (2.0 \% \text{ Messwert} + 2 \text{ Stellen})$

Frequenz $< 10 \text{ kHz}$

Empfindlichkeit: Sinuswelle 0.6 V rms

Überlastschutz: 500 V DC oder AC rms

9.10 BATTERIETEST

Bereich	Laststrom	Auflösung	Genauigkeit
1.5 V	50 mA	10 mV	$\pm (5.0 \% \text{ Messwert} + 5 \text{ Stellen})$
9 V	5 mA	10 mV	

Überlastschutz: Sicherung (0.5 A / 500 V)

10. Anwendung

10.1 SPANNUNGSMESSUNGEN

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.
	Seien Sie vorsichtig wenn Sie mit Spannungen über 60 VDC oder 30 VAC rms arbeiten. Halten Sie die Finger während der Messung immer hinter dem Fingerschutz der Messspitzen!

1. Stellen Sie den Drehschalter auf "V~".
2. Drücken Sie "SELECT" und wählen Sie den Modus "AC" oder "DC" aus.
3. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩ"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse.
4. Verbinden Sie die Messleitungen mit dem Kreis, den Sie messen möchten.
5. Der Messwert wird zusammen mit der Polarität der roten Messleitung im LCD-Display angezeigt.

Bemerkungen

- Im AC-Bereich, drücken Sie auf "Hz%", um die Frequenz oder den Arbeitszyklus zu messen

10.2 STROMMESSUNGEN

	Messen Sie nicht in Kreisen mit Spannungen > 500 VDC oder > 500 VAC.
	Seien Sie vorsichtig wenn Sie mit Spannungen über 60 VDC oder 30 VAC rms arbeiten. Halten Sie die Finger während der Messung immer hinter dem Fingerschutz der Messspitzen!

1. Stellen Sie den Drehschalter auf "A~", "mA~" oder "μA~".
2. Drücken Sie "SELECT" und wählen Sie den Modus "AC" oder "DC" aus.
3. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩmA"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse (stecken Sie die rote Messleitung in die "10A"-Buchse für Messungen zwischen 400 mA und 10 A).
4. Verbinden Sie die beiden Messspitzen **IN REIHE** mit dem Messobjekt.
5. Der Messwert wird zusammen mit der Polarität der roten Messleitung im LCD-Display angezeigt.

Bemerkungen

- Im AC-Bereich, drücken Sie auf "Hz%", um die Frequenz oder den Arbeitszyklus zu messen

10.3 WIDERSTANDMESSUNG

Führen Sie keine Widerstandsmessungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind.

1. Stellen Sie den Drehschalter auf " $\Omega \rightarrow \parallel$ ".
2. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩHz"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse.
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit dem Widerstand, den Sie messen möchten. Der Messwert wird im LCD-Display angezeigt.

10.4 KAPAZITÄTSMESSUNGEN

Führen Sie keine Kapazitätssmessungen an Schaltungen durch, die unter Spannung stehen. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind.

1. Stellen Sie den Drehschalter auf " $C \rightarrow \parallel$ ".
2. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩHz"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse.
3. Verbinden Sie die Messleitungen mit der Quelle, die Sie messen möchten. Der Messwert wird im LCD-Display angezeigt.

Bemerkungen

- Beim Testen eines 100 μF -Kondensators, gibt es eine Verzögerung von ± 15 Sekunden.

10.5 DIODENTEST UND AKUSTISCHE DURCHGANGSPRÜFUNG

Führen Sie keine Diodenmessungen oder Durchgangsprüfungen an Schaltungen, die unter Spannung stehen, durch. Beachten Sie, dass alle Kondensatoren völlig entladen sind.

1. Stellen Sie den Drehschalter auf " $\Omega \rightarrow \parallel$ ".
2. Drücken Sie "SELECT" und wählen Sie den Modus "diode" oder "continuity" aus.
3. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩmA"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse.
4. Für Diodenmessungen, verbinden Sie die rote Messleitung mit der Anode der Diode und die schwarze Messleitung mit der Kathode. Die Durchlassspannung der Diode wird im Display angezeigt.

Für die Durchgangsprüfung, verbinden Sie die Messleitungen mit zwei Punkten der Schaltung, die Sie messen möchten. Bei Durchgang ertönt ein akustisches Signal.

10.6 FREQUENZ- UND ARBEITSZYKLUS-MESSUNGEN



Führen Sie keine Frequenz- oder Arbeitszyklus-Messungen an Schaltungen durch, die unter Spannung stehen.

1. Stellen Sie den Drehschalter auf "Hz%".
2. Drücken Sie "SELECT" und wählen Sie den Modus "frequency" oder "duty cycle" aus.
3. Stecken Sie die rote Messleitung in die "VΩmA"-Buchse und die schwarze Messleitung in die "COM"-Buchse.
4. Verbinden Sie die Messleitungen mit der Quelle, die Sie messen möchten. Der Messwert wird im LCD-Display angezeigt.

10.7 BATTERIETEST

1. Stellen Sie den Drehschalter auf 1.5 V oder 9 V.
2. Verbinden Sie die Messleitungen mit der Batterie, die Sie testen möchten. Der Messwert wird im LCD-Display angezeigt.

10.8 DATA HOLD

Drücken Sie auf "DH*", um den gemessenen Wert festzuhalten. Drücken Sie wieder, um zu verlassen.

10.9 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Halten Sie "DH*" während 2 Sekunden gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet auch automatisch aus.

10.10 RELATIV-MESSUNG

Drücken Sie auf "RELΔ", um den relativen Wert zu messen oder um die Funktion zu verlassen.

11. Batterie- und Sicherungswechsel



WARNUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, **trennen Sie die Messleitungen immer** vom Messkreis und vom Gerät, bevor Sie das Gehäuse öffnen. Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie nur Sicherungen des gleichen Typs (siehe technische Daten).

Bemerkung: siehe die Bemerkung, die sich auf dem Batteriefach befindet

	Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
	Trennen Sie die angeschlossenen Messleitungen vom Messkreis und vom Gerät, bevor Sie die Batterien oder die Sicherung ersetzen.

- Setzen Sie eine neue Batterie ein, wenn "BAT" im Display angezeigt wird.
- Sicherungen müssen normalerweise nur selten ersetzt werden. Eine defekte Sicherung ist fast immer die Folge eines menschlichen Fehlers.

Die Batterie ersetzen:

- Schalten Sie das Multimeter aus.
- Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Gehäuses und öffnen Sie das Batteriefach vorsichtig.
- Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue ein.
- Schließen Sie das Gehäuse und schrauben Sie die Schraube fest.

Batterie: 2 x AAA LR03. Legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.

Sicherungen: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Verschließen Sie das Gehäuse wieder sorgfältig.

12. Problemlösung

Funktioniert das Gerät beim Messen nicht mehr korrekt, dann ist die interne Sicherung defekt.

Eine schwache Batterie kann zu ungenauen Messergebnissen führen.

Ersetzen Sie Batterie regelmäßig.

(Hinweis: Verringert sich die Intensität der Hintergrundbeleuchtung/des LCD-Displays, dann ist die Batterie schwach)

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen.

Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.

Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Zastosowane symbole

	AC (prąd zmienny)
	DC (prąd stały)
	Zarówno AC i DC
	Ryzyko porażenia prądem. Możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznego napięcia.
	<p>Uwaga: możliwe zagrożenie, odnieść się do informacji bezpieczeństwa w instrukcji obsługi.</p> <p>Uwaga: niebezpieczna sytuacja lub działania, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci</p> <p>Uwaga: stan lub działanie mogące doprowadzić do uszkodzenia miernika lub testowanego sprzętu</p>
	Podwójna izolacja (klasa ochrony: 2)
	Uziemienie
	Bezpiecznik
	Kondensator

	Dioda
	Ciągłość

3. Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami w części Usługi i gwarancja jakości Velleman® na końcu niniejszej instrukcji.

	Ten symbol wskazuje: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi Nieznajomość instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.
	Ten symbol wskazuje: Niebezpieczeństwo Niebezpieczna sytuacja lub działania, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci
	Ten symbol wskazuje: Ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa/powstania szkód Ryzyko wystąpienia niebezpiecznej sytuacji lub działań, mogących prowadzić uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci
	Ten symbol wskazuje: Uwaga; ważne informacje Zignorowanie niniejszych informacji może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
	UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed otwarciem obudowy każdorazowo należy odłączyć przewody pomiarowe. Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, używać wyłącznie bezpieczników o parametrach określonych w niniejszej instrukcji. Uwaga: patrz ostrzeżenie na gnieździe baterii
	Unikać zbyt niskich i wysokich temperatur, jak również dużych wahań temperatury. W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do cieplego miejsca, pozostawić je wyłączone do momentu osiągnięcia temperatury pokojowej. Pomoże to zapobiec kondensacji i błędem pomiarowym.
	Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać używania siły.
	Urządzenie do stosowania w układach o stopniu zanieczyszczenia 2. Wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed deszczem, wilgotią, rozpryskami i ściekającymi

	cieczami. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Patrz §8 Stopień zanieczyszczenia.
	Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas pracy z urządzeniem. Podczas pomiaru parametrów obwodów znajdujących się pod napięciem należy zachować szczególną ostrożność.
	W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.
	Jest to przyrząd pomiarowy do instalacji kategorii KAT. III. Patrz §7 Kategoria przepięciowa/instalacji.
	Należy dokładnie przeczytać niniejsze uzupełnienie oraz instrukcję. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
	Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzenia spowodowane zmianami wprowadzonymi przez użytkownika nie podlegają gwarancji.
	Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia w niedozwolony sposób spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ani problemy.

4. Konserwacja

	W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.
--	---

Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć przewody pomiarowe od gniazd.

Instrukcje dotyczące wymiany baterii lub bezpiecznika znajdują się w punkcie **§11 Wymiana baterii i bezpieczników.**

Do czyszczenia miernika nie stosować materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.

5. Podczas użytkowania



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas pracy z urządzeniem. Podczas pomiaru parametrów obwodów znajdujących się pod napięciem należy zachować szczególną ostrożność.

- Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie przekraczać wartości granicznych. Wartości graniczne zostały oddzielnie wyszczególnione w specyfikacjach dla każdego zakresu pomiarowego.
- Nie dotykać nieużywanych złączy, jeżeli miernik jest podłączony do testowanego obwodu.
- Nie należy używać miernika do instalacji kategorii II (KAT. II) w przypadku mierzenia napięć mogących przekraczać margines bezpieczeństwa wynoszący 500 V powyżej uziemienia.
Nie należy używać miernika do instalacji kategorii III (KAT. III) w przypadku mierzenia napięć mogących przekraczać margines bezpieczeństwa wynoszący 300 V powyżej uziemienia.
- Jeżeli rząd mierzonej wielkości jest nieznany przed pomiarem, ustawić pokrętło zakresu w pozycji maksymalnej.
- Przed przekręceniem pokrętła zakresu w celu zmiany funkcji należy odłączyć przewody pomiarowe od testowanego obwodu.
- Podczas wykonywania pomiarów na odbiornikach TV lub zasilaczach impulsowych należy pamiętać, że wysokie napięcia impulsowe występujące w punktach pomiarowych mogą spowodować uszkodzenie miernika.
- Zachować ostrożność przy pomiarach napięcia wyższego niż 60 Vdc lub 30 Vac rms. Podczas pomiaru palce muszą znajdować się poza krawędziami ochronnymi sondy pomiarowej.
- Nie dokonywać pomiarów rezystancji, parametrów diod ani ciągłości w obwodach pod napięciem. Upewnić się, że wszystkie kondensatory w obwodzie zostały rozładowane.

6. Informacje ogólne

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji:

1. Wyświetlacz
3 ¾ cyfry, 7 segmentów, LCD: 47 x 21 mm
2. Przyciski funkcyjne
3. Przycisk wyboru
4. Gniazdo "VΩHz"
Umieścić czerwony przewód pomiarowy w tym złączu, jeżeli ma być mierzone napięcie, rezystancja lub prąd (za wyjątkiem 10A).
5. Gniazdo "COM"
Umieścić czarny (ujemny) przewód pomiarowy.

- 6. Gniazdo "10 A"**
Umieścić czerwony przewód pomiarowy w tym złączu, aby zmierzyć prąd maks. 10 A.

7. Kategoria przepięciowa/instalacji

Multimetry cyfrowe są kategoryzowane według ryzyka występowania oraz poziomu przepięcia przejściowego, które może pojawić się podczas pomiaru. Stany przejściowe to krótkotrwałe przepływy energii elektrycznej wywoływane w układzie, np. na skutek uderzenia pioruna w linię wysokiego napięcia.

Zgodnie z normą EN 61010-1 obowiązują następujące kategorie:

KAT. I	Mierniki kategorii I są przeznaczone do pomiaru parametrów chronionych obwodów elektronicznych bez bezpośredniego podłączenia do sieci, np. obwody urządzeń elektronicznych, sygnały sterujące itp.
KAT. II	Mierniki kategorii II są przeznaczone do pomiaru układów kategorii I oraz urządzeń jednofazowych, podłączonych do sieci za pomocą wtyczki, jak również obwodów do użytku domowego, o ile dany obwód znajduje się w odległości co najmniej 10 m od układu kategorii III lub 20 m od układu kategorii IV. Np. sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia przenośne itp.
KAT. III	Mierniki kategorii III są przeznaczone do pomiaru układów kategorii I i II oraz urządzeń jedno- lub wielofazowych, znajdujących się w odległości co najmniej 10 m od układu kategorii IV, oraz pomiaru parametrów sprzętu rozdzielczego (skrzynki bezpiecznikowe, obwody oświetleniowe, piecyki elektryczne).
KAT. IV	Mierniki kategorii IV są przeznaczone do pomiaru układów kategorii I, II i III oraz głównych źródeł zasilania. Należy pamiętać, że do pomiaru parametrów sprzętu z przewodami zasilającymi instalowanymi na zewnątrz (instalacja nadziemna lub podziemna) bezwzględnie należy używać mierników kategorii IV.

Uwaga:

Niniejsze urządzenie zaprojektowano zgodnie z normą EN 61010-1, kategoria instalacyjna II (KAT. II) 500 V i kategoria instalacyjna III (KAT. III) 300 V. Oznacza to, że obowiązują pewne ograniczenia w zakresie stosowania urządzenia, związane z napięciem i wzrostami napięcia, które mogą wystąpić w stosowanych układach. Patrz powyższa tabela.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pomiaru napięcia **do 500 V w KAT. II** oraz **do 300 V w KAT. III**

8. Stopień zanieczyszczenia

Norma IEC 61010-1 określa różne stopnie zanieczyszczenia układów, w przypadku których należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Silniej zanieczyszczone układy wymagają większej liczby zabezpieczeń, natomiast rodzaje stosowanych zabezpieczeń zależą głównie od właściwości materiałów izolacyjnych oraz obudowy. Stopień zanieczyszczenia określony dla DVM wskazuje, w jakich układach urządzenie może być stosowane.

Stopień zanieczyszczenia 1	Brak zanieczyszczenia lub wyłącznie zanieczyszczenia suche bez właściwości przewodzących. Zanieczyszczenia nie wywierają żadnego wpływu. (występują wyłącznie w obudowach hermetycznych).
Stopień zanieczyszczenia 2	Występują wyłącznie zanieczyszczenia bez właściwości przewodzących. Okazjonalnie może występować przejściowe przewodnictwo na skutek kondensacji (niniejsza kategoria obejmuje pomieszczenia mieszkalne i biurowe)
Stopień zanieczyszczenia 3	Występują zanieczyszczenia o właściwościach przewodzących lub zanieczyszczenia suche bez właściwości przewodzących, które na skutek kondensacji mogą stać się przewodzące. (środowiska przemysłowe i mające kontakt z powietrzem zewnętrznym, ale chronione przed działaniem opadów atmosferycznych).
Stopień zanieczyszczenia 4	Zanieczyszczenia powodujące stałe przewodzenie prądu – pyły przewodzące, deszcz lub śnieg (odkryte środowiska zewnętrzne, środowiska z wysokim poziomem wilgotności lub dużymi stężeniami drobnych cząstek).

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało opracowane zgodnie z normą EN 61010-1 dla **stopnia zanieczyszczenia 2**. Oznacza to, że obowiązują pewne ograniczenia w zakresie stosowania urządzenia związane z zanieczyszczeniem, które może wystąpić w stosowanych układach. Patrz powyższa tabela.



Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do pomiarów wyłącznie w układach o stopniu zanieczyszczenia 2.

9. Specyfikacja

Urządzenie nie jest skalibrowane fabrycznie!

Przepisy dotyczące środowiska pracy:

Przyrząd ten może być stosowany wyłącznie do pomiarów w środowiskach kategorii I, II i III (patrz §7).

Przyrząd może być stosowany wyłącznie w środowiskach o stopniu zanieczyszczenia 2 (patrz §8).

Idealne warunki robocze:

temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

wilgotność względna: maks. 80 %

wysokość n.p.m.: maks. 2000 m (6560 st)

napięcie	500 V
zabezpieczenie bezpiecznikiem	
F0,5 A/500 V, 5 x 20 mm	
F10 A/500 V, 5 x 20 mm	
zasilańie.....	2 x AAA (LR03, w zestawie)
wyświetlacz	LCD, maks. wskazanie 4000
wymiary wyświetlacza	47 x 21 mm
przekroczenie zakresu	tak
brzęczyk ciągłości	tak
testowanie diod	tak
wskaźnik niskiego poziomu baterii	tak
tryb przełączania zakresów	automatyczny + ręczny
zapamiętywanie danych	tak
podświetlenie	tak
automatyczne wyłączanie	tak
wymiary	138 x 74 x 30 mm
waga (z baterią)	120 g
warunki przechowywania	
temperatura	od -20°C do 60°C
wilgotność	< 90 % RH
sonda pomiarowa	KAT. III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 NAPIĘCIE DC



Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC

zakres	rozdzielcość	dokładność
400 mV	0,1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0,5 % w.m. + 2 cyfry)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0,8 % w.m. + 2 cyfry)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

Impedancja: 10 MΩ, > 100 MΩ - zakres 400 mV

9.2 NAPIĘCIE AC



Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC

zakres	rozdzielcość	dokładność
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	± (0,8 % w.m. + 3 cyfry)
400 V	100 mV	
500 V	1 V	± (1,2 % w.m. + 3 cyfry)

Pomiar wartości średniej - odczyt skalibrowany na wartość skutecną rms fali sinusoidalnej

Zakres częstotliwości: 40-500 Hz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

Impedancja: 10 MΩ

9.3 PRĄD STAŁY DC



Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC

zakres	rozdzielcość	dokładność
400 µA	0,1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1,2 % w.m. + 2 cyfry)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2,0 % w.m. + 3 cyfry)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A/500 V, F10 A/500 V
10 A do 10 sekund

9.4 PRĄD ZMIENNY AC



Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC

zakres	rozdzielcość	dokładność
400 µA	0,1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	± (1,5 % w.m. + 3 cyfry)
400 mA	100 µA	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	± (2,5 % w.m. + 5 cyfr)

Pomiar wartości średniej - odczyt skalibrowany na wartość skuteczną rms fali sinusoidalnej

Zakres częstotliwości: 40-500 Hz

Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A/500 V, F10 A/500 V
10 A do 10 sekund

9.5 REZYSTANCJA

	Nie dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach znajdujących się pod napięciem	
zakres	rozdzielczość	dokładność
400 Ω	0,1 Ω	\pm (1,0 % w.m. + 3 cyfry)
4 k Ω	1 Ω	
40 k Ω	10 Ω	
400 k Ω	10 Ω	\pm (1,0 % w.m. + 2 cyfry)
4 M Ω	1 k Ω	
40 M Ω	10 k Ω	\pm (1,5 % w.m. + 3 cyfry)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

9.6 POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA

	Nie dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach znajdujących się pod napięciem	
zakres	rozdzielczość	dokładność
51,2 nF	10 pF	\pm (3,0 % w.m. + 10 cyfr)
512 nF	100 pF	
5,12 μ F	1 nF	\pm (2,5 % w.m. + 5 cyfr)
51,2 μ F	10 nF	
100 μ F	100 nF	\pm (5,0 % w.m. + 10 cyfr)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

9.7 PARAMETRY DIOD I CIĄGŁOŚĆ OBWODU

	Nie dokonywać pomiarów parametrów diod ani ciągłości w obwodach znajdujących się pod napięciem	
zakres	opis	warunki testowe
	wyświetlacz wskazuje przybliżone napięcie przewodzenia diody	prąd przewodzenia DC ± 1 mA napięcie wsteczne DC ± 1,5 V
	wbudowany brzęczek włącza się przy rezystancji < 120 Ω	napięcie obwodu otwartego ± 0,5 V

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

9.8 CZĘSTOTLIWOŚĆ

	Nie dokonywać pomiarów częstotliwości w obwodach znajdujących się pod napięciem.	
zakres	rozdzielcość	dokładność
5,12-500 Hz	0,001-500 Hz	
51,2-500 Hz	0,01-500 Hz	
512-500 Hz	0,1-500 Hz	
5,12 kHz	1-500 Hz	
51,2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100-500 Hz	
5,12 MHz	1 kHz	± (0,1 % w.m. + 5 cyfr)

Czułość: sygnał sinusoidalny o wartości skutecznej 0,6 V rms (10 MHz: 1,5 V rms)

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

9.9 WSPÓŁCZYNNIK WYPEŁNIENIA

0,1 %-99,9 %: ± (2,0 % w.m. + 2 cyfry)

Częstotliwość < 10 kHz

Czułość: sygnał sinusoidalny o wartości skutecznej 0,6 V rms

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms

9.10 TEST BATERII

zakres	prąd obciążeniowy	rozdzielcość	dokładność
1,5 V	50 mA	10 mV	$\pm (5,0\% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
9 V	5 mA	10 mV	

Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik F0,5 V/500 V

10. Obsługa

10.1 POMIAR NAPIĘCIA

	Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC
	Zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów napięcia o wartościach przekraczających 60 VDC lub 30 VAC rms. Podczas pomiaru palce należy umieścić poza krawędziami ochronnymi sond pomiarowych!

1. Ustawić pokrętło w wybranej pozycji "**V~**".
2. Nacisnąć "SELECT" i wybrać tryb pomiaru "AC" lub "DC".
3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "**VΩHz**", a czarny do gniazda "COM".
4. Podłączyć przewody pomiarowe do testowanego obwodu.
5. Odczytać z ekranu LCD wartość prądu oraz bieguność czerwonego przewodu pomiarowego.

Uwagi

- W zakresie AC nacisnąć "Hz%", aby przeprowadzić pomiar częstotliwości lub współczynnika wypełnienia.

10.2 POMIAR PRĄDU

	Nie dokonywać pomiaru obwodów, które mogą znajdować się pod napięciem > 500 VDC lub > 500 VAC
	Zachować szczególną ostrożność podczas pomiarów napięcia o wartościach przekraczających 60 VDC lub 30 VAC rms. Podczas pomiaru palce należy umieścić poza krawędziami ochronnymi sond pomiarowych!

1. Ustawić pokrętło w pozycji "**A~**", "**mA~**" lub "**μA~**".
2. Nacisnąć "SELECT" i wybrać tryb pomiaru "AC" lub "DC".

3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩHz", a czarny do gniazda "COM" (do pomiaru prądu w zakresie 10A należy przełączyć czerwony z gniazda 400mA na 10A).
4. Otworzyć obwód, w którym ma być mierzony prąd i podłączyć **SZEREGOWO** przewody pomiarowe.
5. Odczytać z ekranu LCD wartość prądu oraz biegunowość czerwonego przewodu pomiarowego.

Uwagi

- W zakresie AC nacisnąć "Hz%", aby przeprowadzić pomiar częstotliwości lub współczynnika wypełnienia.

10.3 POMIAR REZYSTANCJI

Nie dokonywać pomiarów rezystancji w obwodach znajdujących się pod napięciem. Upewnić się, że wszystkie kondensatory w obwodzie zostały rozładowane.

1. Ustawić pokrętło w wybranej pozycji "Ω→•••)".
2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩHz" ja, a czarny do gniazda "COM".
3. Podłączyć przewody pomiarowe do testowanego rezystora i odczytać wartość z wyświetlacza LCD.

10.4 POMIAR POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Nie dokonywać pomiarów pojemności elektrycznej w obwodach znajdujących się pod napięciem. Upewnić się, że wszystkie kondensatory w obwodzie zostały rozładowane.

1. Ustawić pokrętło w wybranej pozycji "H".
2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩHz", a czarny do gniazda "COM".
3. Podłączyć przewody pomiarowe do testowanego źródła i odczytać wartość z wyświetlacza LCD.

Uwagi

- Podczas testowania kondensatora 100 µF występuje opóźnienie wynoszące ok. 15 sekund.

10.5 TEST DIOD I CIĄGŁOŚCI OBWODU



Nie dokonywać pomiarów parametrów diod ani ciągłości w obwodach znajdujących się pod napięciem. Upewnić się, że wszystkie kondensatory w obwodzie zostały rozładowane.

1. Ustawić pokrętło w wybranej pozycji " $\Omega \rightarrow \bullet$ ".
2. Nacisnąć "SELECT" i wybrać tryb pomiaru parametrów diod "diode" lub ciągłości "continuity".
3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩHz", a czarny do gniazda "COM".
4. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny do katody diody w celu przeprowadzenia testów. Pojawi się przybliżony spadek napięcia w kierunku przewodzenia na diodzie.
Podłączyć przewody pomiarowe do dwóch końców testowanego obwodu. Jeśli obwód jest ciągły, wbudowany brzęczek wyemitemuje sygnał dźwiękowy.

10.6 POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI I WSPÓŁCZYNNIKA WYPEŁNIENIA



Nie dokonywać pomiarów częstotliwości lub współczynnika wypełnienia w obwodach znajdujących się pod napięciem.

1. Ustawić pokrętło w pozycji "Hz%".
2. Nacisnąć "SELECT", aby wybrać tryb pomiaru częstotliwości "frequency" lub współczynnika wypełnienia "duty cycle".
3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩHz", a czarny do gniazda "COM".
4. Podłączyć przewody pomiarowe do testowanego źródła i odczytać wartość z wyświetlacza LCD.

10.7 TEST BATERII

1. Ustawić pokrętło w pozycji 1,5V lub 9V.
2. Podłączyć przewody pomiarowe do testowanej baterii i odczytać wartość z wyświetlacza LCD.

10.8 ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH

Nacisnąć "DH*", aby zablokować wyświetlaną wartość. Nacisnąć ponownie, aby wyjść.

10.9 PODŚWIETLENIE

Przytrzymać przycisk "DH*" przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Podświetlenie wyłącza się również automatycznie.

10.10 POMIAR WZGLĘDNY

Nacisnąć "RELΔ", aby zmierzyć wartość wzonną lub opuścić tę funkcję.

11. Wymiana baterii i bezpiecznika

	UWAGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed otwarciem obudowy każdorazowo należy odłączyć przewody pomiarowe. Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, używać wyłącznie bezpieczników o parametrach określonych w niniejszej instrukcji. Uwaga: patrz ostrzeżenie na gnieździe baterii
	W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.
	Przed wymianą baterii lub bezpieczników odłączyć przewody pomiarowe i wyjąć z gniazd pomiarowych.

- Jeżeli wyświetla się "", należy wymienić baterię.
- Bezpieczniki rzadko wymagają wymiany – przepalenie się bezpiecznika niemal zawsze jest wynikiem błędu ludzkiego.

Wymiana baterii:

- Wyłączyć miernik.
- Odkręcić znajdującą się z tyłu śrubę i ostrożnie otworzyć obudowę.
- Wyjąć starą baterię i włożyć nową.
- Zamknąć obudowę i dokręcić śrubę.

Bateria: 2x AAA LR03, zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość

Bezpieczniki: F0,5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Przed uruchomieniem miernika upewnić się, że obudowa jest szczerle zamknięta i umieścić pokrywę ochronną na miejscu.

12. Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeżeli urządzenie podczas pomiaru działa nieprawidłowo, oznacza to usterkę wewnętrznego bezpiecznika.

Należy pamiętać, że niski poziom baterii może prowadzić do niewłaściwych wyników pomiarów. Baterię należy regularnie wymieniać.

(wskazówka: obniżona jasność podświetlenia/ekranu LCD oznacza niski poziom naładowania baterii)

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto



Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Símbolos utilizados

	AC (Corrente Alterna)
	DC (Corrente Contínua)
	AC e DC
	Risco de choque eléctrico A possibilidade de tensão perigosa.
	Atenção: risco de perigo , consulte o manual para informação sobre segurança. Advertência: Uma situação ou procedimento perigos pode causar lesões ou até mesmo a morte Atenção: condição ou ação que pode provocar danos no medidor ou equipamento a ser testado
	Duplo isolamento (proteção classe 2)
	Ligação à terra
	Fusível
	Condensador
	Díodo
	Continuidade

3. Normas gerais

Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final deste manual do utilizador.

	Este símbolo indica: Ler as instruções Não ler as instruções ou o manual pode levar à ocorrência de danos, lesões ou até mesmo à morte.
	Este símbolo indica: Perigo Uma situação ou procedimento perigos pode causar lesões ou até mesmo a morte
	Este símbolo indica: Risco de perigo/danos Uma situação ou procedimento perigos pode causar lesões ou até mesmo a morte

	Este símbolo indica: Atenção; informação importante Ignorar esta informação pode levar a uma situação de perigo.
	ADVERTÊNCIA: Para evitar descargas eléctricas desligue sempre as pontas de teste antes de abrir o aparelho. Para evitar risco de incêndio, use apenas fusíveis com as mesmas especificações das indicadas neste manual. Nota: leia a advertência no compartimento da pilha
	Não exponha o aparelho ao frio, calor e grandes variações de temperatura. Ao deslocar o aparelho de um local frio para um local quente, deixe-o desligado até estar á temperatura ambiente. Isto evitará a formação de condensação e erros de medição.
	Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva durante a utilização.
	Aparelho de nível de contaminação 2. Usar apenas em interiores. Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou qualquer tipo de salpicos ou gotas. Não está indicado para uso industrial. Ver §8 Grau de contaminação.
	Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
	Risco de choque eléctrico durante o funcionamento. Tenha muito cuidado ao medir circuitos sob tensão.
	O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição.
	Este é um instrumento de medição de categoria de instalação CAT III. Consulte §7 Categoria Sobretensão/instalação.
	Leia este anexo e o manual atentamente. Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
	Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas. Os danos causados por modificações não autorizadas do aparelho não estão cobertos pela garantia.



Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Utilizar o aparelho de uma forma não autorizada dará origem à anulação da garantia. Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por quaisquer danos ou outros problemas daí resultantes.

4. Manutenção



O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contate um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição.

Antes de proceder a quaisquer atividades de manutenção, desligue os cabos de teste das tomadas.

Para instruções sobre como substituir pilhas ou fusíveis, consulte **§11 Substituição de Pilhas e Fusíveis**.

Não utilize abrasivos ou solventes no medidor. Para efeitos de limpeza use um pano húmido e um detergente neutro.

5. Durante a Utilização



Risco de choque eléctrico durante o funcionamento. Tenha muito cuidado ao medir circuitos sob tensão.

- Nunca exceda os valores máximo recomendados. O valor máximo é indicado separadamente nas especificações para cada nível de medição.
- Nunca toque nos terminais que não estão a ser utilizados enquanto o multímetro estiver ligado a um circuito que está a ser testado.
- Nunca use o medidor com instalações CAT II ao medir tensões que possam exceder a margem de segurança de 500 V acima do solo. Nunca use o medidor com instalações CAT III ao medir tensões que possam exceder a margem de segurança de 300 V acima do solo.
- Coloque o seletor na posição máxima caso a intensidade da carga a ser medida não seja previamente conhecida.
- Desligue as pontas de teste do circuito testado antes de rodar o selector para escolher outras funções.
- Ao fazer medições num aparelho de TV ou circuitos de corrente alterna, tenha sempre em conta que o medidor pode ficar danificado por impulsos de voltagem de grande amplitude nos pontos de teste.
- Seja extremamente cuidadoso ao medir tensões de mais de 60 VDC ou 30 VAC rms. Coloque sempre os dedos por detrás da barreira de protecção durante as medições.
- Não meça resistências, diodos ou continuidade em circuitos sob tensão. Certifique-se que foram descarregados todos os condensadores.

6. Descrição Geral

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador:

- 1.** Display
3 ¾ dígitos, 7 segmentos, LCD : 47 x 21 mm
- 2.** Botões de função
- 3.** Botões de seleção
- 4.** Entrada "VΩHz"
Introduza o cabo de teste vermelho (positivo) neste conector para medir a tensão, resistência e corrente (excepto 10 A).
- 5.** Entrada "COM"
Introduza o cabo de teste preto (negativo).
- 6.** Entrada "10A"
Introduza o cabo de teste vermelho neste conector de forma a medir uma corrente máxima de 10 A.

7. Categorias de sobretensão/instalação

Os multímetros são classificados segundo o risco e a gravidade das sobretensões transitórias que podem ocorrer nas pontas de teste. Uma sobretensão transitória é um aumento curto da tensão induzido por um sistema, por ex., a queda de um raio num poste de alta tensão.

As categorias segundo o EN 61010-1 são:

CAT I	Um multímetro de categoria CAT I é indicado para medições em circuitos eletrónicos protegidos que não estejam ligados diretamente à tomada de corrente principal, por ex. circuitos eletrónicos, sinais de controlo...
CAT II	Um multímetro de categoria CAT II é indicado para medições num ambiente CAT I, aparelhos monofásicos ligados à rede eléctrica com um conector e circuitos num ambiente doméstico normal, na condição que o circuito esteja a uma distância mínima de 10 m de um ambiente CAT III ou 20 m de um ambiente CAT IV. Exemplo: alimentação de electrodomésticos e ferramentas portáteis, etc.
CAT III	Um DMM de categoria CAT III não só é indicado para medições num ambiente CAT I e CAT II, como também para a medição de um aparelho mono- ou polifásico (fixo) a uma distância mínima de 10 m de um ambiente CAT IV, e para a medição em ou de uma caixa de distribuição (curto-circuitos, circuitos de iluminação, forno eléctrico).

CAT IV	Um DMM de categoria CAT IV é indicado para medição num ambiente CAT I, CAT II e CAT III, e também para medição numa entrada de energia de nível primário. Qualquer medição efectuada num aparelho, cujos cabos estão no exterior (tanto subterrâneo como supraterrâneo), necessita de um multímetro de categoria CAT IV.
--------	--

Advertência:

Este multímetro foi desenhado de acordo com a norma EN 61010-1, categoria de instalação CAT II 500 V e categoria de instalação CAT III 300 V. Isto implica restrições de uso referentes à tensão e os picos de tensão podem surgir em qualquer ambiente de medição. Consulte a tabela abaixo.



Este aparelho só está indicado para medições até **500 V na CAT II** e até 300 V na **CAT III**

8. Grau de contaminação

A norma IEC 61010-1 especifica os diferentes tipos de contaminação ambiental. Cada tipo necessita do seu próprio nível de protecção para garantir segurança. Um ambiente rugoso necessita de um nível de protecção mais severo. O nível de protecção adaptado a um determinado ambiente depende do isolamento e da qualidade da caixa. O grau de contaminação do DVM indica o tipo de ambiente em que o mesmo pode ser utilizado.

Grau de contaminação 1	Ausência de contaminação ou contaminação seca e não condutora. A poluição não tem qualquer influência. (apenas se encontra em compartimentos hermeticamente selados)
Grau de contaminação 2	Apenas ocorre poluição não condutora. De vez em quando, pode surgir uma condução curta provocada pela condensação (ambiente doméstico e de escritório estão inseridos nesta categoria)
Grau de contaminação 3	Ocorre poluição condutora, ou ocorre a poluição seca e não condutora que se torna condutora devido à condensação que está prevista. (ambientes industriais e ambientes expostos ao ar exterior - mas não em contacto com a precipitação)
Grau de contaminação 4	A poluição gera condutividade persistente provocada por poeira condutora, chuva ou neve. (ambientes exteriores muito expostos e ambientes em que existam elevados níveis de humidade ou ocorram concentrações elevadas de partículas)

Advertência: Este aparelho foi desenhado de acordo com a norma EN 61010-1, **grau de contaminação 2**. Isto implica restrições de uso no que

respeita à contaminação que pode surgir num determinado ambiente.
Consulte a tabela abaixo.



Este aparelho só está indicado para medições num ambiente com um grau de contaminação 2.

9. Especificações

Este aparelho não vem calibrado de origem!

Normas relativas ao ambiente de utilização:

Use este medidor apenas para medições em ambientes de categoria CAT I, CAT II e CAT III (ver §7)

Use este aparelho apenas em ambientes com grau 2 de contaminação (ver §8).

As condições ideais de funcionamento incluem:

temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

humidade relativa: máx. 80 %

altitude: máx. 2000 m (6560 pés)

voltagem..... 500 V

fusível de protecção

F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm

F10 A/500 V, 5 x 20 mm

alimentação..... 2 x AAA (LR03, incl.)

ecrã LCD, contagem até 4000

dimensões do visor 47 x 21 mm

acima do limite sim

indicador sonoro de continuidade sim

teste de diódios sim

indicador de bateria fraca sim

modos disponíveis automático + manual

retenção de dados sim

retroiluminação sim

desativação automática sim

dimensões 138 x 74 x 30 mm

peso (com pilhas) 120 g

ambiente para armazenamento

temperatura -20 °C a 60 °C

humidade < 90 % RH

sonda de teste CAT III 600 V, 12 A; L = 70 cm

9.1 TENSÃO CC

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC	
amplitude	resolução	precisão
400 mV	0.1 mV	
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	$\pm (0.5\% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos})$
400 V	100 mV	
500 V	1 V	$\pm (0.8\% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos})$

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

Impedância: 10 MΩ, > 100 MΩ para opção 400 mV

9.2 TENSÃO CA

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC	
amplitude	resolução	precisão
4 V	1 mV	
40 V	10 mV	
400 V	100 mV	$\pm (0.8\% \text{ da leitura} + 3 \text{ dígitos})$
500 V	1 V	$\pm (1.2\% \text{ da leitura} + 3 \text{ dígitos})$

Detecção média, calibrado para rms da onda senoidal

Amplitude de frequência: 40-500 Hz

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

Impedância: 10 MΩ

9.3 CORRENTE DC

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC	
amplitude	resolução	precisão
400 µA	0.1 µA	
4000 µA	1 µA	
40 mA	10 µA	
400 mA	100 µA	$\pm (1.2\% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos})$
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	$\pm (2.0\% \text{ da leitura} + 3 \text{ dígitos})$

Protecção contra sobrecarga: Fusível F0.5 A/500 V, fusível F10 A/500 V

10 A até 10 segundos

9.4 CORRENTE AC

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC	
amplitude	resolução	precisão
400 μ A	0.1 μ A	
4000 μ A	1 μ A	
40 mA	10 μ A	\pm (1.5 % da leitura + 3 dígitos)
400 mA	100 μ A	
4 A	1 mA	
10 A	10 mA	\pm (2.5 % da leitura + 5 dígitos)

Detecção média, calibrado para rms da onda senoidal

Amplitude de frequência: 40-500 Hz

Protecção contra sobrecarga: Fusível F0.5 A/500 V, fusível F10 A/500 V
10 A até 10 segundos

9.5 RESISTÊNCIA

	Não faça medições de resistência em circuitos ativos	
amplitude	resolução	precisão
400 Ω	0.1 Ω	\pm (1.0 % da leitura + 3 dígitos)
4 k Ω	1 Ω	
40 k Ω	10 Ω	
400 k Ω	10 Ω	\pm (1.0 % da leitura + 2 dígitos)
4 M Ω	1 k Ω	
40 M Ω	10 k Ω	\pm (1.5 % da leitura + 3 dígitos)

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

9.6 CAPACITÂNCIA

	Não faça medições de capacidade em circuitos ativos	
amplitude	resolução	precisão
51.2 nF	10 pF	\pm (3.0 % da leitura + 10 dígitos)
512 nF	100 pF	
5.12 μ F	1 nF	\pm (2.5 % da leitura + 5 dígitos)
51.2 μ F	10 nF	
100 μ F	100 nF	\pm (5.0 % da leitura + 10 dígitos)

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

9.7 DÍODO E CONTINUIDADE

	Não faça medições de díodos ou de continuidade em circuitos ativos	
amplitude	descrição	condições de teste
	é apresentada a tensão direta aproximada do diodo	corrente DC ± 1 mA tensão DC invertida ± 1.5 V
	aviso sonoro em caso de resistência $< 120 \Omega$	tensão do circuito aberto ± 0.5 V

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

9.8 FREQUÊNCIA

	Não faça medições de frequência em circuitos ativos	
amplitude	resolução	precisão
5.12 Hz	0.001 Hz	
51.2 Hz	0.01 Hz	
512 Hz	0.1 Hz	
5.12 kHz	1 Hz	
51.2 kHz	10 Hz	
512 kHz	100 Hz	
5.12 MHz	1 kHz	

$\pm (0.1\% \text{ da leitura} + 5 \text{ dígitos})$

Sensibilidade: onda senoidal 0.6 V rms (10 MHz: 1.5 V rms)

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

9.9 CICLO DE TRABALHO

0.1 % - 99.9 %: $\pm (2.0\% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos})$

Frequência < 10 kHz

Sensibilidade: onda senoidal 0.6 V rms

Protecção contra sobrecarga: 500 V DC ou AC rms

9.10 TESTAR A BATERIA

amplitude	corrente de carga	resolução	precisão
1.5 V	50 mA	10 mV	
9 V	5 mA	10 mV	$\pm (5.0\% \text{ da leitura} + 5 \text{ dígitos})$

Protecção contra sobrecarga: Fusível F0.5 A/500 V

10. Utilização

10.1 MEDIÇÃO DA TENSÃO

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC
	Tenha a máxima atenção ao medir tensões superiores a 60 VDC ou 30 VAC rms. Coloque sempre os dedos por detrás da protecção das pontas de teste ao fazer quaisquer medições.

1. Coloque o seletor giratório na posição “**V~**” desejada.
2. Pressione “SELECT” para escolher o modo de medição AC ou DC.
3. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada “**VΩHz**” e o cabo de teste preto na entrada “**COM**”.
4. Ligue os cabos de teste à fonte que pretende medir.
5. Leia o valor da tensão e a polaridade do cabo de teste vermelho no visor LCD.

Notas

- No modo AC, pressione pressione “**Hz%**” para medir a frequência ou o ciclo de trabalho.

10.2 MEDIÇÃO DA CORRENTE

	Não meça circuitos nos quais possam existir tensões > 500 VDC ou > 500 VAC
	Tenha a máxima atenção ao medir tensões superiores a 60 VDC ou 30 VAC rms. Coloque sempre os dedos por detrás da protecção das pontas de teste ao fazer quaisquer medições.

1. Coloque o seletor giratório na posição “**A~**”, “**mA~**” ou “**µA~**”.
2. Pressione “SELECT” para escolher o modo de medição AC ou DC.
3. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada “**VΩHz**” e o cabo de teste preto na entrada “**COM**” (passe o cabo de teste vermelho para a entrada “**10A**” no caso de medições entre 400 mA e 10 A).
4. Abra o circuito no qual a corrente deverá ser medida e ligue os cabos de teste ao circuito IN SERIES.
5. Leia o valor da corrente e a polaridade do cabo vermelho no visor LCD.

Notas

- No modo AC, pressione pressione “**Hz%**” para medir a frequência ou o ciclo de trabalho.

10.3 MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA



Não faça medições de resistência em circuitos ativos. Certifique-se que foram descarregados todos os condensadores.

1. Coloque o seletor giratório na posição “ $\Omega \blacktriangleright \bullet \bullet$ ” desejada.
2. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada “VΩHz” e o cabo de teste preto na entrada “COM”.
3. Ligue os cabos de teste ao resistor a ser medido e leia o que aparece no visor LCD.

10.4 MEDIÇÃO DA CAPACITÂNCIA



Não faça medições de capacidade em circuitos ativos. Certifique-se que foram descarregados todos os condensadores.

1. Coloque o seletor giratório na posição “ $C \blacktriangleright \bullet \bullet$ ” desejada.
2. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada “VΩHz” e o cabo de teste preto na entrada “COM”.
3. Ligue os cabos de teste à fonte que pretende medir e leia o resultado no visor LCD.

Notas

- Ao testar um capacitor de 100 μF , tenha em conta que haverá um desfazamento de ± 15 segundos.

10.5 TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE



Não faça medições de diodos ou de continuidade em circuitos ativos. Certifique-se que foram descarregados todos os condensadores.

1. Coloque o seletor giratório na posição “ $\blacktriangleright \bullet \bullet$ ” desejada.
2. Pressione “SELECT” para escolher o modo de medição de diodo ou de continuidade.
3. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada “VΩHz” e o cabo de teste preto na entrada “COM”.
4. Para a medição do diodo, ligue o cabo de teste vermelho ao ânodo do diodo a testar e o cabo de teste preto ao cátodo do diodo. A queda aproximada da tensão direta do diodo será exibida.
Para medição de continuidade, ligue os cabos de teste a dois pontos do circuito que pretende testar. Se existir continuidade será emitido um sinal sonoro.

10.6 MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA E DO CICLO DE TRABALHO



Não proceda a medições da frequência ou do ciclo de trabalho em circuitos ativos.

1. Coloque o seletor giratório na posição "Hz%".
2. Pressione "SELECT" para escolher entre o modo de medição da frequência e do ciclo de trabalho.
3. Ligue o cabo de teste vermelho na entrada "VΩHz" e o cabo de teste preto na entrada "COM".
4. Ligue os cabos de teste à fonte que pretende medir e leia o resultado no visor LCD.

10.7 testar a bateria

1. Coloque o seletor giratório na posição 1.5V ou 9V.
2. Ligue os cabos de teste à fonte que pretende medir e leia o resultado no visor LCD.

10.8 RETENÇÃO DE DADOS

Pressione "DH*" para bloquear o valor apresentado. Pressione novamente para sair.

10.9 RETROILUMINAÇÃO

Pressione "DH*" durante 2 segundos para ligar ou desligar a retroiluminação. A retroiluminação também se desliga automaticamente.

10.10 MEDIÇÃO RELATIVA

Pressione "RELΔ" para medir o valor relativo ou para sair da função.

11. Substituição da Pilha e Fusível



ADVERTÊNCIA: Para evitar descargas eléctricas **desligue sempre** as pontas de teste antes de abrir o aparelho. Para evitar risco de incêndio, use apenas fusíveis com as mesmas especificações das indicadas neste manual.

Nota: leia a advertência no compartimento da pilha



O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente autorizado para assistência e/ou peças de substituição.



Desligue os cabos de teste dos pontos de teste e retire os cabos de teste dos terminais de medição antes de substituir pilhas ou fusíveis.

- Sempre que aparecer "■■■" no visor deverá substituir a pilha.
- Os fusíveis raramente precisam de ser substituídos e fusíveis fundidos são normalmente resultado de erro humano.

Substituir a bateria:

- Desligue o medidor.
- Retire o parafuso na parte de trás e abra a caixa cuidadosamente.
- Retire a pilha gasta e introduza uma nova.
- Fecha caixa exterior e aperte os parafuso.

Pilha: 2x AAA LR03, respeitando sempre a polaridade

Fusíveis: F0.5 A/500 V, 5 x 20 mm, F10 A/500 V, 5 x 20 mm

Certifique-se de que o medidor está bem fechado e coloque sempre a proteção na extremidade antes de o utilizar.

12. Resolução de problemas

Caso o aparelho se comporte de forma anormal durante as medições, isto significa que o fusível interno pode estar avariado.

Tenha sempre em conta que uma pilha fraca pode originar medições incorrectas. Substitua a pilha regularmente.

(dica: a pouca luminosidade da retroiluminação do visor LCD indica que a pilha está fraca)

Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

Velleman® Service and Quality Warranty

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.
- You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.
- **Not covered by warranty:**
 - all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
 - consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
 - flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
 - flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
 - damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
 - damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
 - all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvooraarden).

Algemene waarborgvooraarden

consumentengoederen (voor Europese Unie):

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegronde is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
- **Valt niet onder waarborg:**
 - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
 - verbruiksgoederen, onderdelen of hulpspullen die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
 - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
 - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
 - schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
 - alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
 - Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankooptbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
 - Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defect toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
 - Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
 - Elke commerciële garantie laat deze rechten onvermindert.
 - Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).

Garantie de service et de qualité Velleman®

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;

- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;

- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;

- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;

- tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;

- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;

- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;

- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.

- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.

- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;

- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;

- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;

- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

- Todos los productos de venta al público tienen un periodo de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;

- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;

- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);

- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;

- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos,

- un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;

- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el periodo de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);

- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;

- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.

- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;

- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transportelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;

- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un

- defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
- Los gastos de transporte correrán a cargo del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
 - Cualquier gasto comercial no disminuye estos derechos.
- La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).



Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Wert von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Wert von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Wert von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
 - Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
 - Schäden verursacht durch Brandschäden, Wasserschäden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
 - Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
 - Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewölblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
 - Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
 - alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es

keinen auf die Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

- Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
 - Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
- Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).



Velleman ® usługi i gwarancja jakości

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuje swoje produkty w ponad 85 krajach. Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo wewnętrzne badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dolożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

- Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterta jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman ® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrocić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
 - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
- Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
 - gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrąsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgość;
 - gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty danych;
 - produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np.: baterie (ładowalne, nieladowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
 - usterta wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kleksły żywiołowej, itp.;
 - usterta wynika z zaniedbań eksplotacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
 - szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólnie użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
 - Szkody wynikające ze złe zabezpieczonej wysyłki produktu;
 - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.
 - Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym

opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

- Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też wynikają wyłącznie z niezajomości obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabycawy może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.
- W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odplacnych klient ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu. wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

Powyzsze postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).

PT

Garantia de serviço e de qualidade Velleman®

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controlos de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

- qualquer produto grande público é garantido 24 meses contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

*** estão por consequência excluídos:**

- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substitutivas), lâmpadas, peças em borracha correias... (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;

- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.
- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.